

# Asbestinventarisatetest

Berkenlaan 8, 2812 Mechelen



SAMEN MAKEN WE  
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer :

Uitgegeven op :

Geldig tot :



Eindconclusie:

**Niet-asbestveilig**

Tijdens de inspectie vastgesteld:

9

Asbestmaterialen

2

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- |   |                  |                            |
|---|------------------|----------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen       |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 4 | Asbestmaterialen | Verwijderen                |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen          |
| 5 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren         |

**Werken gepland?**

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat :

Procescertificaat : Veiligheid-Coördinatie-Bouw - ORG-SV6AT

KBO-nummer : 0867681727

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

## Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

## Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

### Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

### Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

## Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

#### Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

#### Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

#### Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

#### Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

#### Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

## Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

## Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

## Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

# Inhoudsopgave

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Leeswijzer.....</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>Geïnspecteerde zones.....</b>                          | <b>6</b>  |
| Zone 1: Hoofdgebouw.....                                  | 7         |
| Plan 1.1: grondplan gelijkvloers.....                     | 8         |
| Plan 1.2: grondplan verdieping.....                       | 10        |
| Plan 1.3: grondplan gelijkvloers.....                     | 12        |
| Plan 1.4: grondplan verdieping.....                       | 14        |
| Plan 1.5: grondplan gelijkvloers.....                     | 16        |
| Plan 1.6: grondplan verdieping.....                       | 18        |
| Plan 1.7: grondplan gelijkvloers.....                     | 20        |
| Plan 1.8: grondplan verdieping.....                       | 22        |
| Plan 1.9: grondplan gelijkvloers.....                     | 24        |
| Plan 1.10: grondplan verdieping.....                      | 26        |
| Plan 1.11: dakplan.....                                   | 28        |
| Plan 1.12: grondplan kelder.....                          | 29        |
| Plan 1.13: inplantingsplan.....                           | 31        |
| Zone 2: Bijgebouw-tuinberging.....                        | 32        |
| Plan 2.1: Bijgebouw plan.....                             | 33        |
| Plan 2.2: Bijgebouw plan.....                             | 34        |
| Plan 2.3: inplantingsplan.....                            | 35        |
| <b>Asbestmaterialen.....</b>                              | <b>36</b> |
| Fiche 1: Leien uit asbestcement.....                      | 37        |
| Fiche 2: golfplaten uit asbestcement.....                 | 41        |
| Fiche 3: mastiek raamprofiel-glas.....                    | 45        |
| Fiche 4: glasal in schrijnwerk.....                       | 48        |
| Fiche 5: bakeliet radiatorknoppen.....                    | 52        |
| Fiche 6: bakeliet tellerkast en/of plonskasten.....       | 55        |
| Fiche 7: asbestcement afvoer.....                         | 58        |
| Fiche 8: mastiek aluminiumprofiel-dagkant metselwerk..... | 62        |
| Fiche 9: roofing asbestverdacht.....                      | 65        |
| <b>Beperkingen.....</b>                                   | <b>68</b> |
| Fiche 10: eventueel AV schouwbuizen.....                  | 69        |
| Fiche 11: Onderdak niet zichtbaar.....                    | 70        |
| <b>Adviezen.....</b>                                      | <b>71</b> |
| Fiche 12: lijmlaag achter wandtegels.....                 | 72        |
| Fiche 13: lijmlaag onder vloertegels.....                 | 73        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Fiche 14: algemeen asbestverdachte materialen.....   | 74        |
| Fiche 15: Linoleum vloer.....                        | 75        |
| Fiche 16: lijm laag onder vloerzeil.....             | 76        |
| Fiche 17: Recente cv-ketel.....                      | 77        |
| Fiche 18: gelijmde intacte tegels.....               | 78        |
| <b>Geen asbest.....</b>                              | <b>79</b> |
| Fiche 19: anti-dreun sticker onder spoelbak.....     | 80        |
| Fiche 20: bepleistering op de muren.....             | 82        |
| Fiche 21: bepleistering op de plafonds.....          | 84        |
| Fiche 22: kachelkoord uit asbestverdachte vezel..... | 86        |
| <b>Toelichting.....</b>                              | <b>88</b> |

# Voorbeeldattest

Geïnspecteerde zones

## Zone 1: Hoofdgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 8 Asbestmaterialen**
- 2 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 7 Adviezen**
- 4 Geen asbest**



ers



# eljkvloers


| Type |
|------|
|------|

Type



|                                           |                 |                             |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 4. glasal in schrijnwerk                  | Asbestmateriaal | <a href="#">Verwijderen</a> |
| 12. lijmlaag achter wandtegels            | Advies          | -                           |
| 18. gelijkde intacte tegels               | Advies          | -                           |
| 20. bepleistering op de muren             | Geen asbest     | -                           |
| 20.1 Code: m1                             | Mengmonster     | -                           |
| 22. kachelkoord uit asbestverdachte vezel | Geen asbest     | -                           |
| 22.1 Code: m3                             | Puntmonster     | -                           |

Plan 1.2: grondplan verdieping

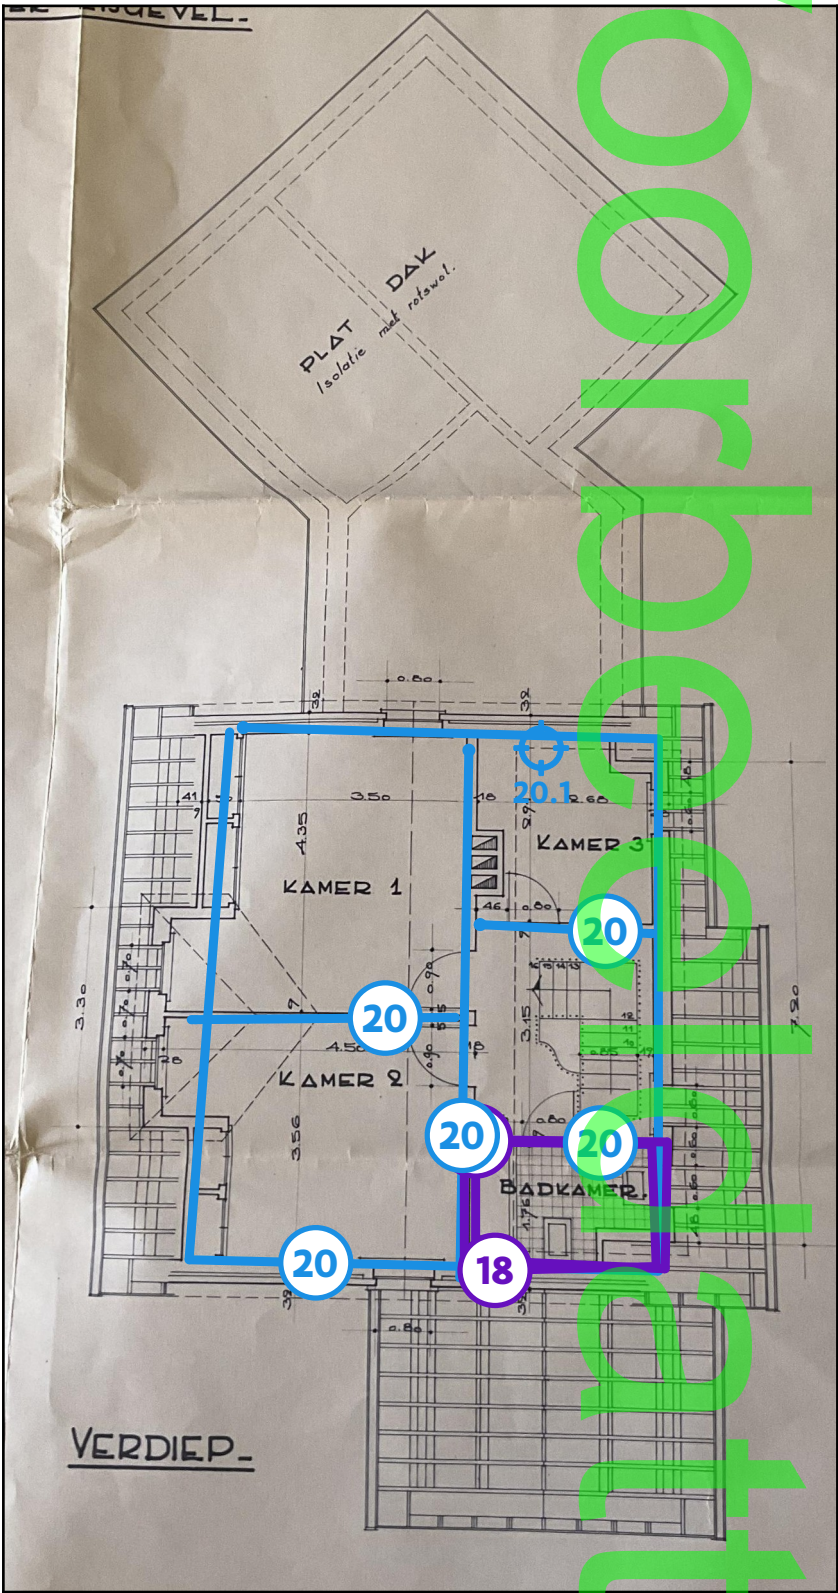


Legende van plan 1.2: grondplan verdieping

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|

|                                |             |   |
|--------------------------------|-------------|---|
| 12. lijmlaag achter wandtegels | Advies      | - |
| 18. gelijmde intacte tegels    | Advies      | - |
| 20. bepleistering op de muren  | Geen asbest | - |
| 20.1 Code: m1                  | Mengmonster | - |

## Plan 1.3: grondplan gelijkvloers

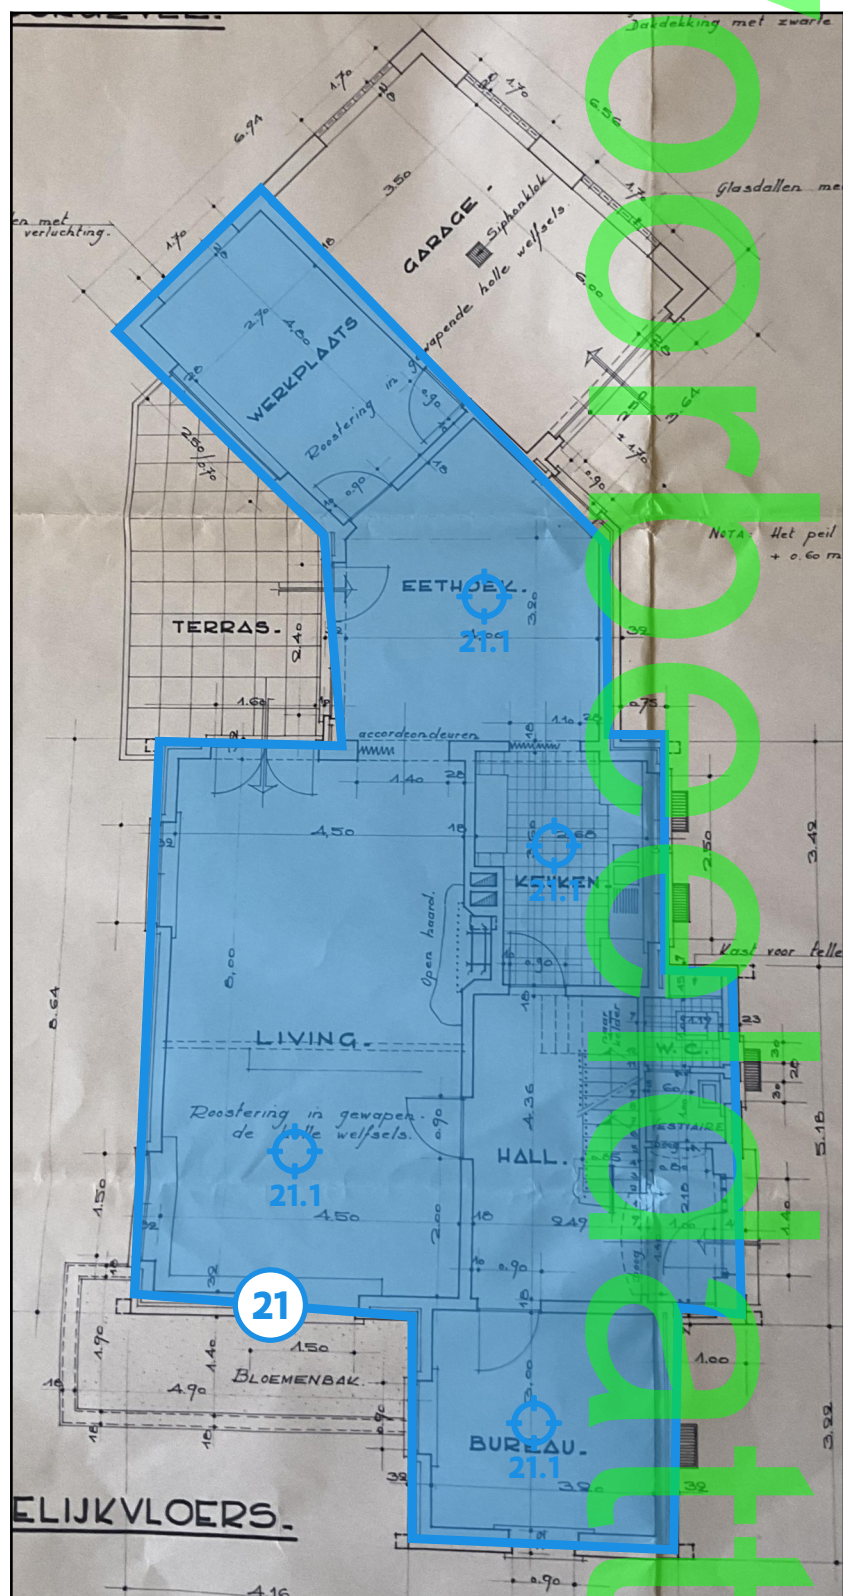


### Legende van plan 1.3: grondplan gelijkvloers

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|

|                                  |             |   |
|----------------------------------|-------------|---|
| 21. bepleistering op de plafonds | Geen asbest | - |
| 21.1 Code: m2                    | Mengmonster | - |



Plan 1.4: grondplan verdieping

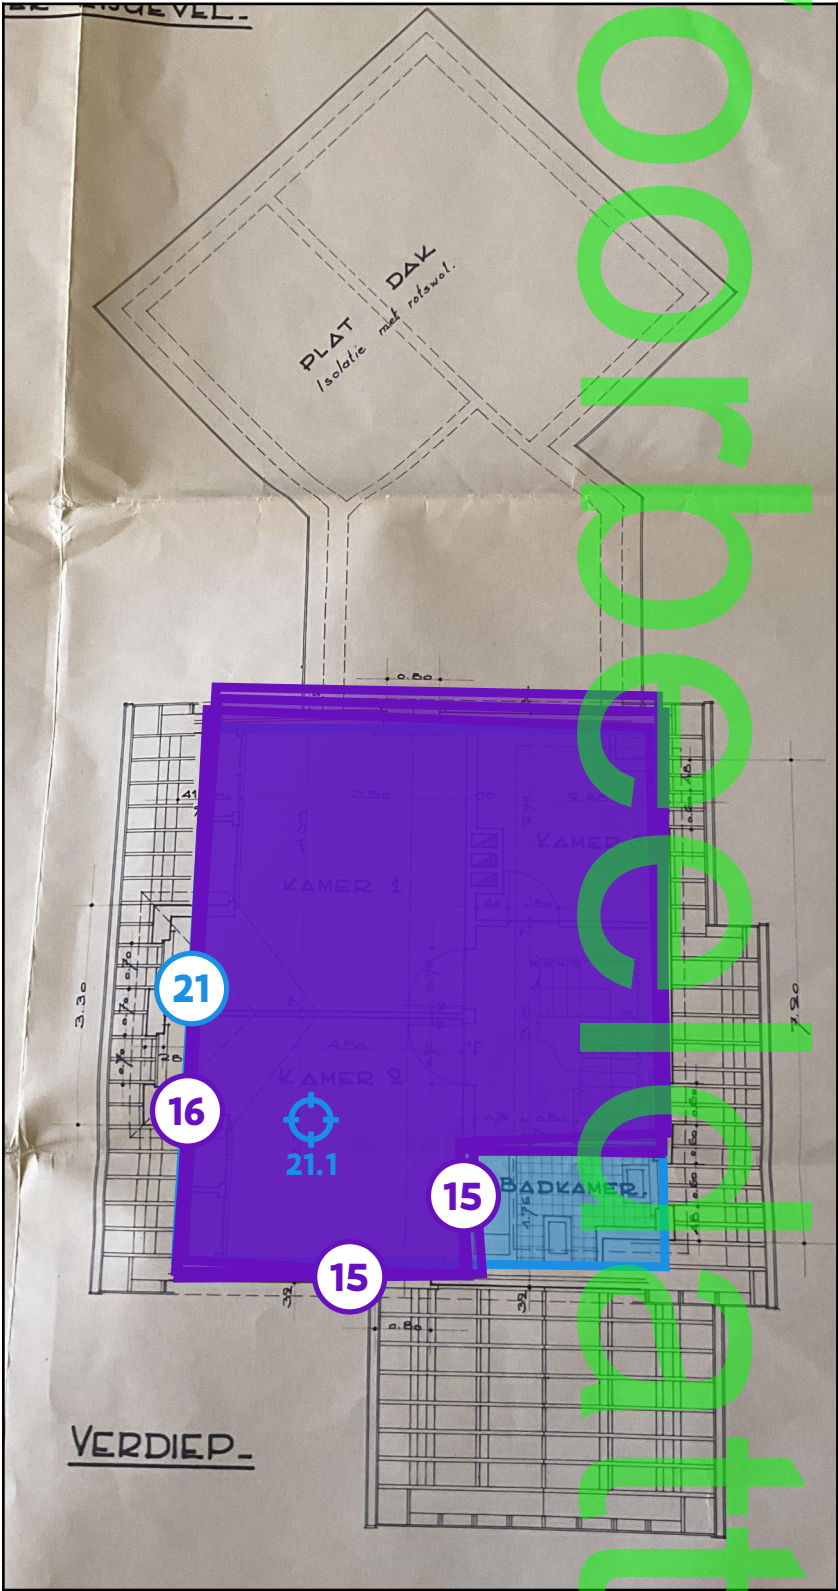


Legende van plan 1.4: grondplan verdieping

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|



|                                  |             |   |
|----------------------------------|-------------|---|
| 15. Linoleum vloer               | Advies      | - |
| 16. lijm laag onder vloerzeil    | Advies      | - |
| 21. bepleistering op de plafonds | Geen asbest | - |
| 21.1 Code: m2                    | Mengmonster | - |

Plan 1.5: grondplan gelijkvloers

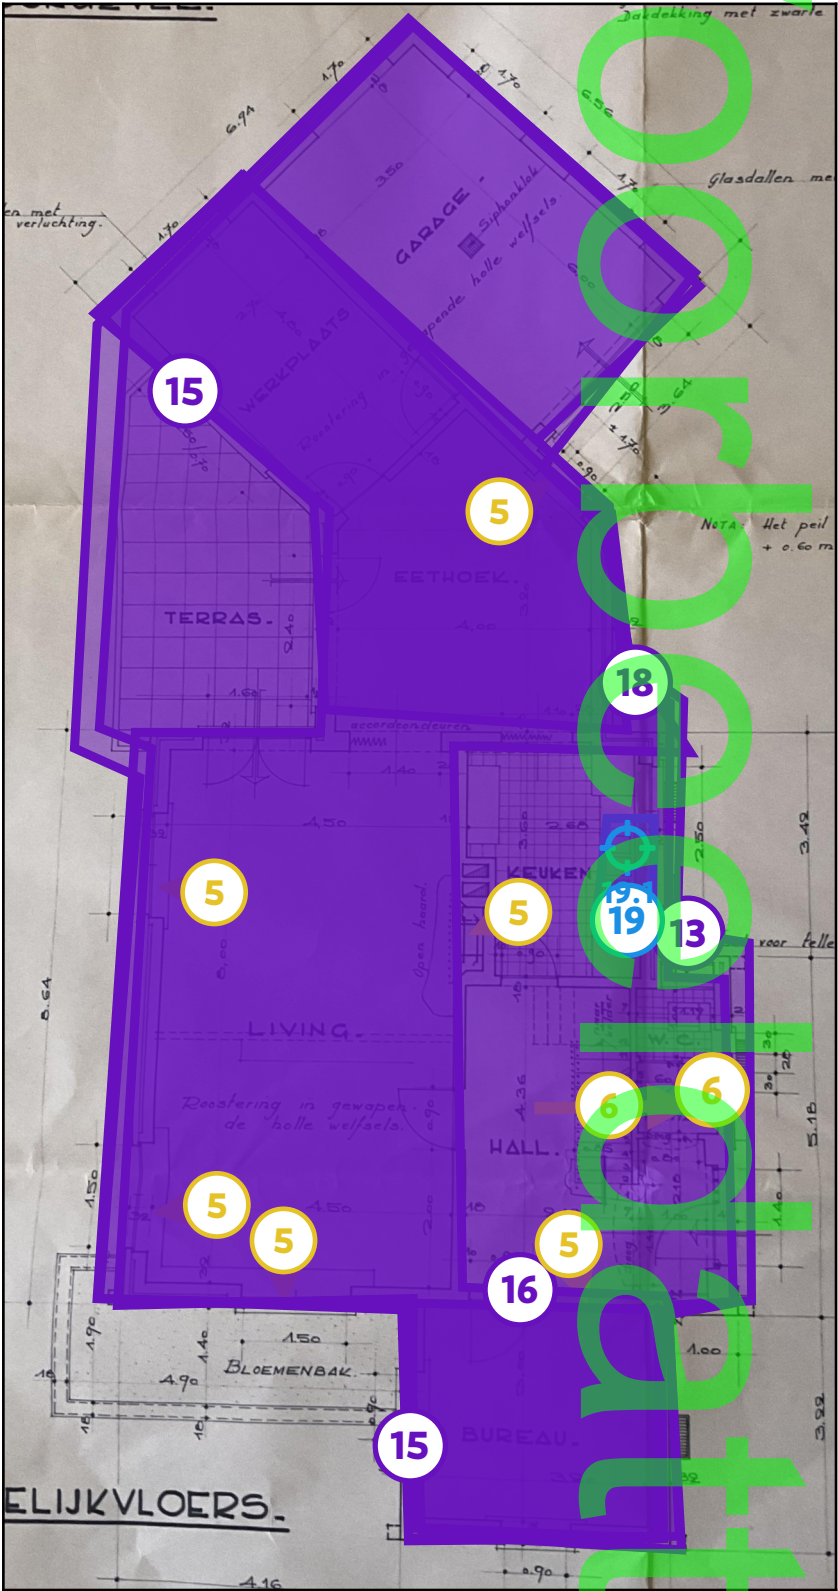


Legende van plan 1.5: grondplan gelijkvloers

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|

|                                          |                 |                    |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 5. bakeliet radiatorknoppen              | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 6. bakeliet tellerkast en/of plonskasten | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 13. lijm laag onder vloertegels          | Advies          | -                  |
| 15. Linoleum vloer                       | Advies          | -                  |
| 16. lijm laag onder vloerzeil            | Advies          | -                  |
| 18. gelijkde intacte tegels              | Advies          | -                  |
| 19. anti-dreun sticker onder spoelbak    | Geen asbest     | -                  |
| 19.1 Code: m4                            | Puntmonster     | -                  |

Plan 1.6: grondplan verdieping

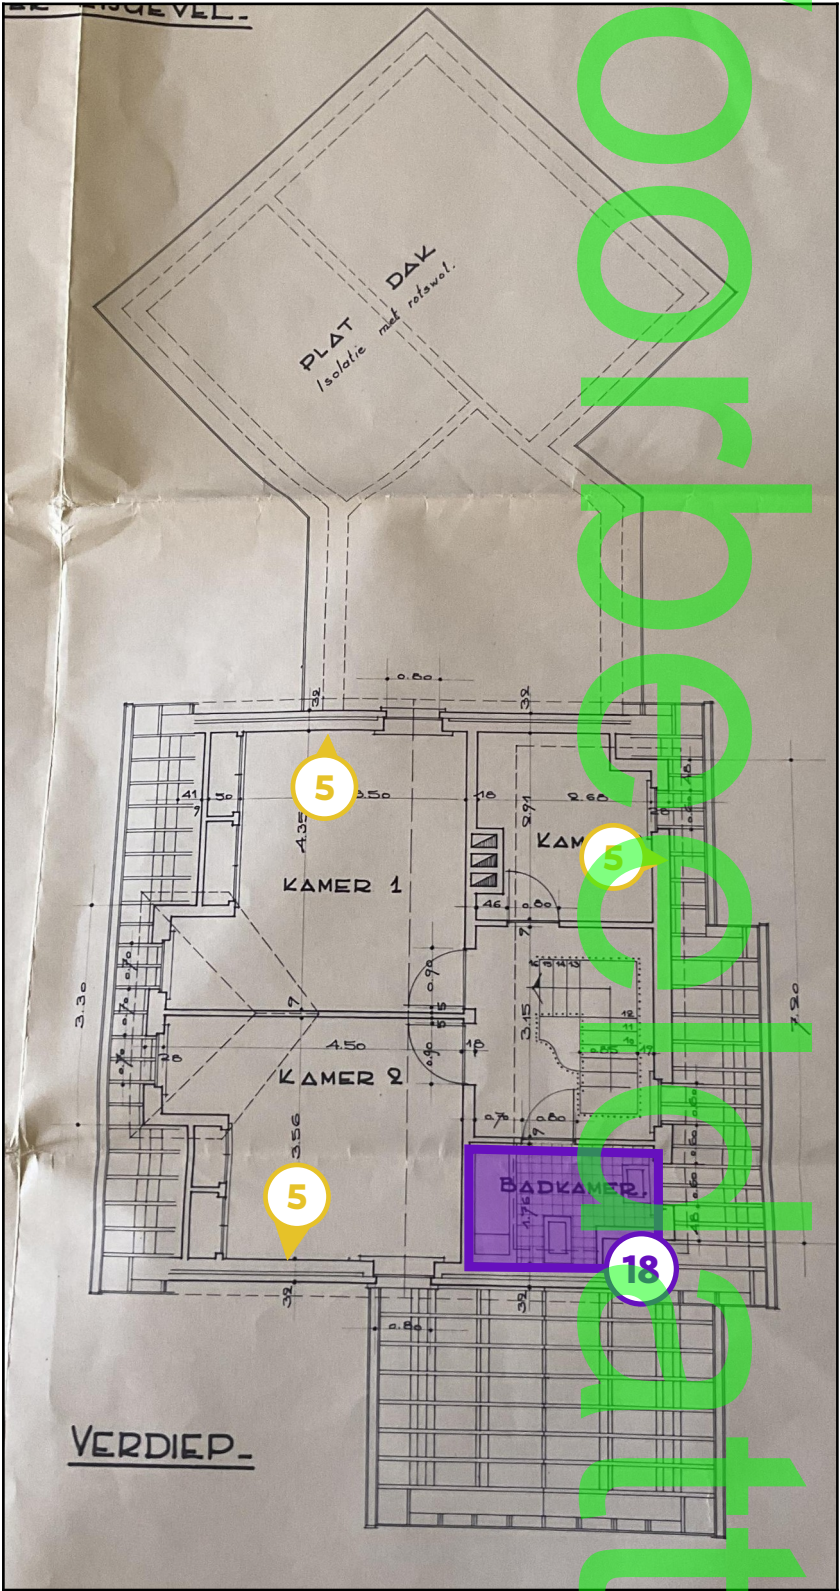

Legende van plan 1.6: grondplan verdieping


| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|

# Voorbeeldattest

|                             |                 |                    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 5. bakeliet radiatorknoppen | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 18. gelijkde intacte tegels | Advies          | -                  |



## Plan 1.7: grondplan gelijkvloers

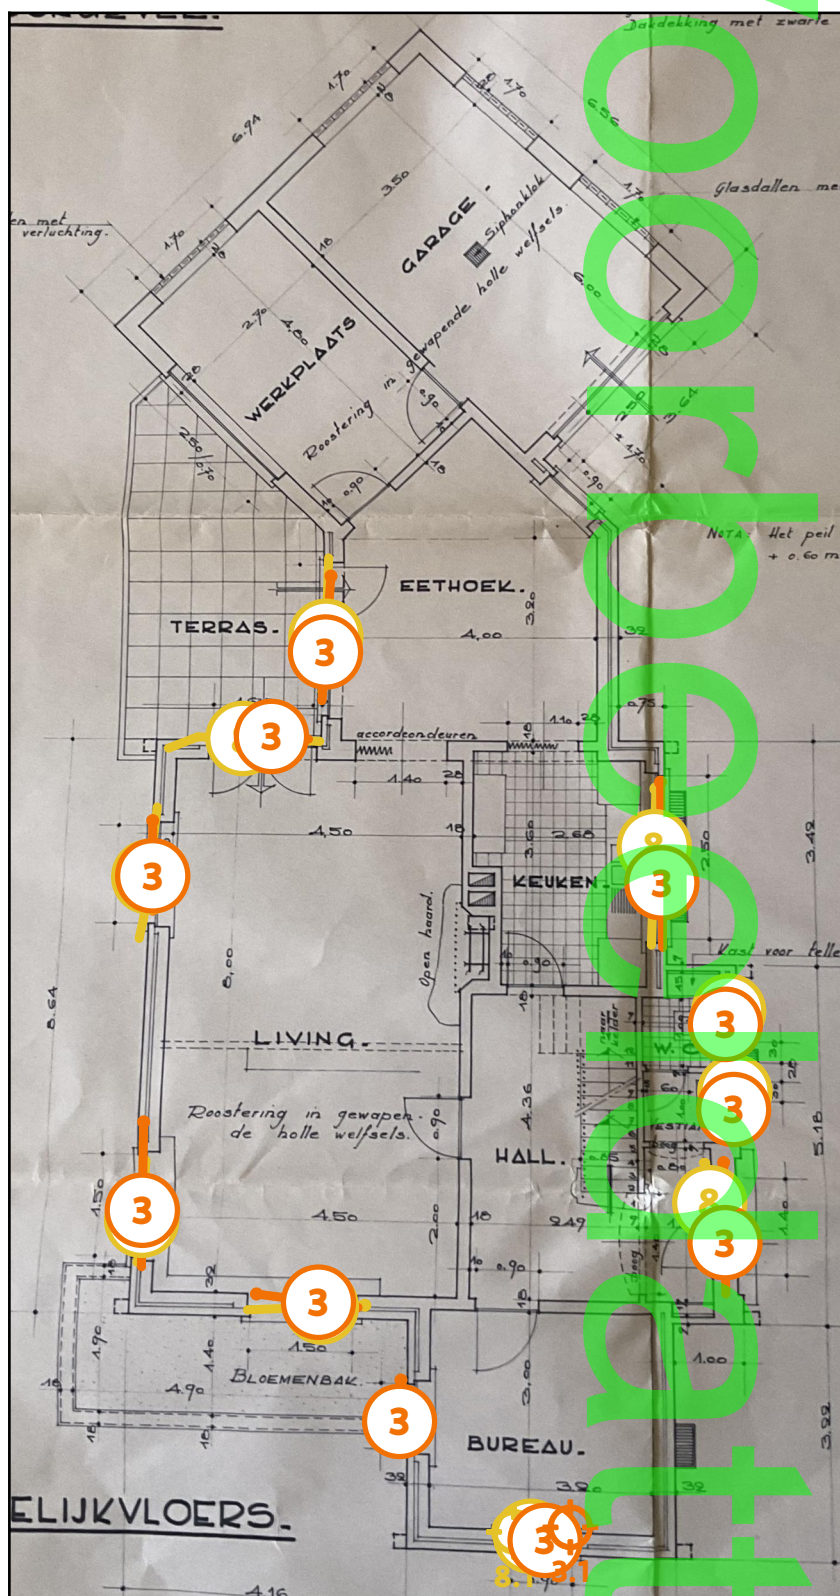


### Legende van plan 1.7: grondplan gelijkvloers

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|

|                                                |                 |                    |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3. mastiek raamprofiel-glas                    | Asbestmateriaal | Verwijderen        |
| 3.1 Code: m9                                   | Puntmonster     | -                  |
| 8. mastiek aluminiumprofiel-dagkant metselwerk | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 8.1 Code: m8                                   | Puntmonster     | -                  |

Plan 1.8: grondplan verdieping

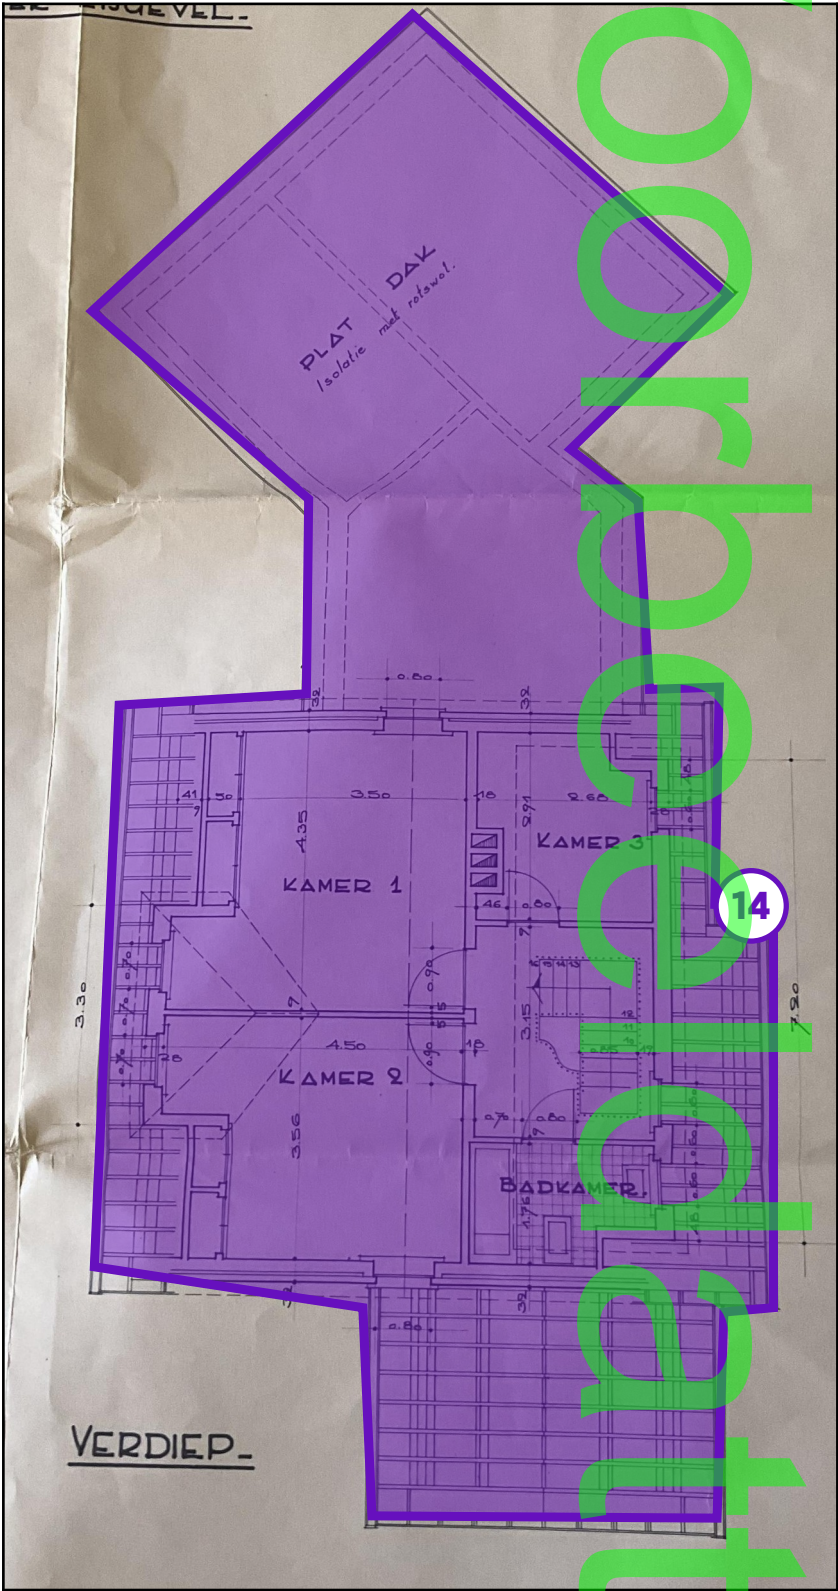

Legende van plan 1.8: grondplan verdieping

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|


14. algemeen asbestverdachte materialen

Advies

-



## Plan 1.9: grondplan gelijkvloers

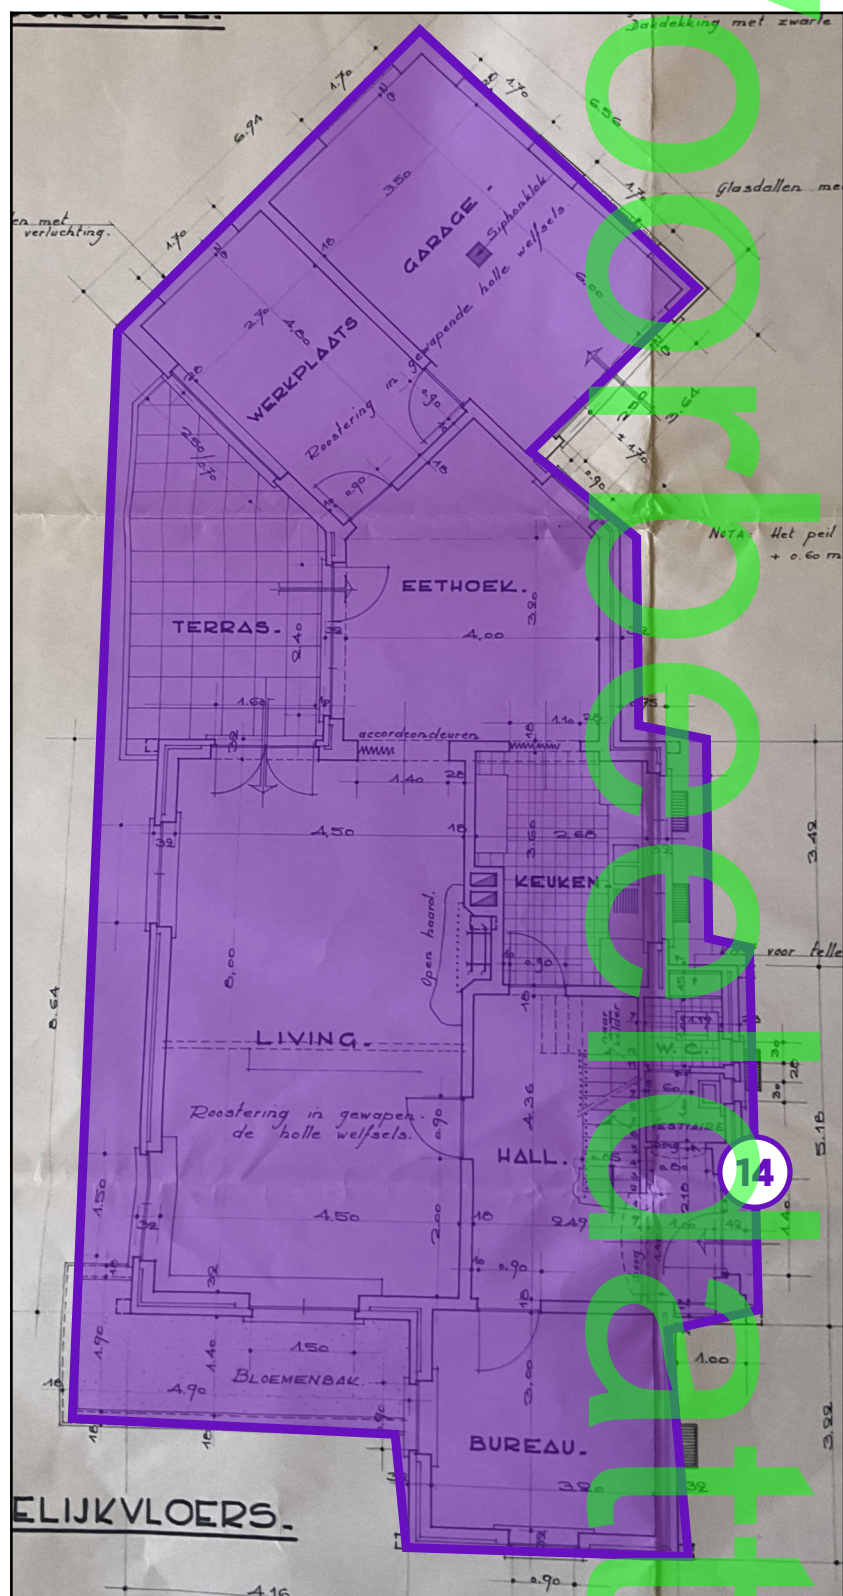

## Legende van plan 1.9: grondplan gelijkvloers

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|



14. algemeen asbestverdachte materialen

Advies

-



**verdieping**

Type

**verdieping**


Type

10. eventueel AV schouwbuizen

Beperking

-


## Plan 1.11: dakplan

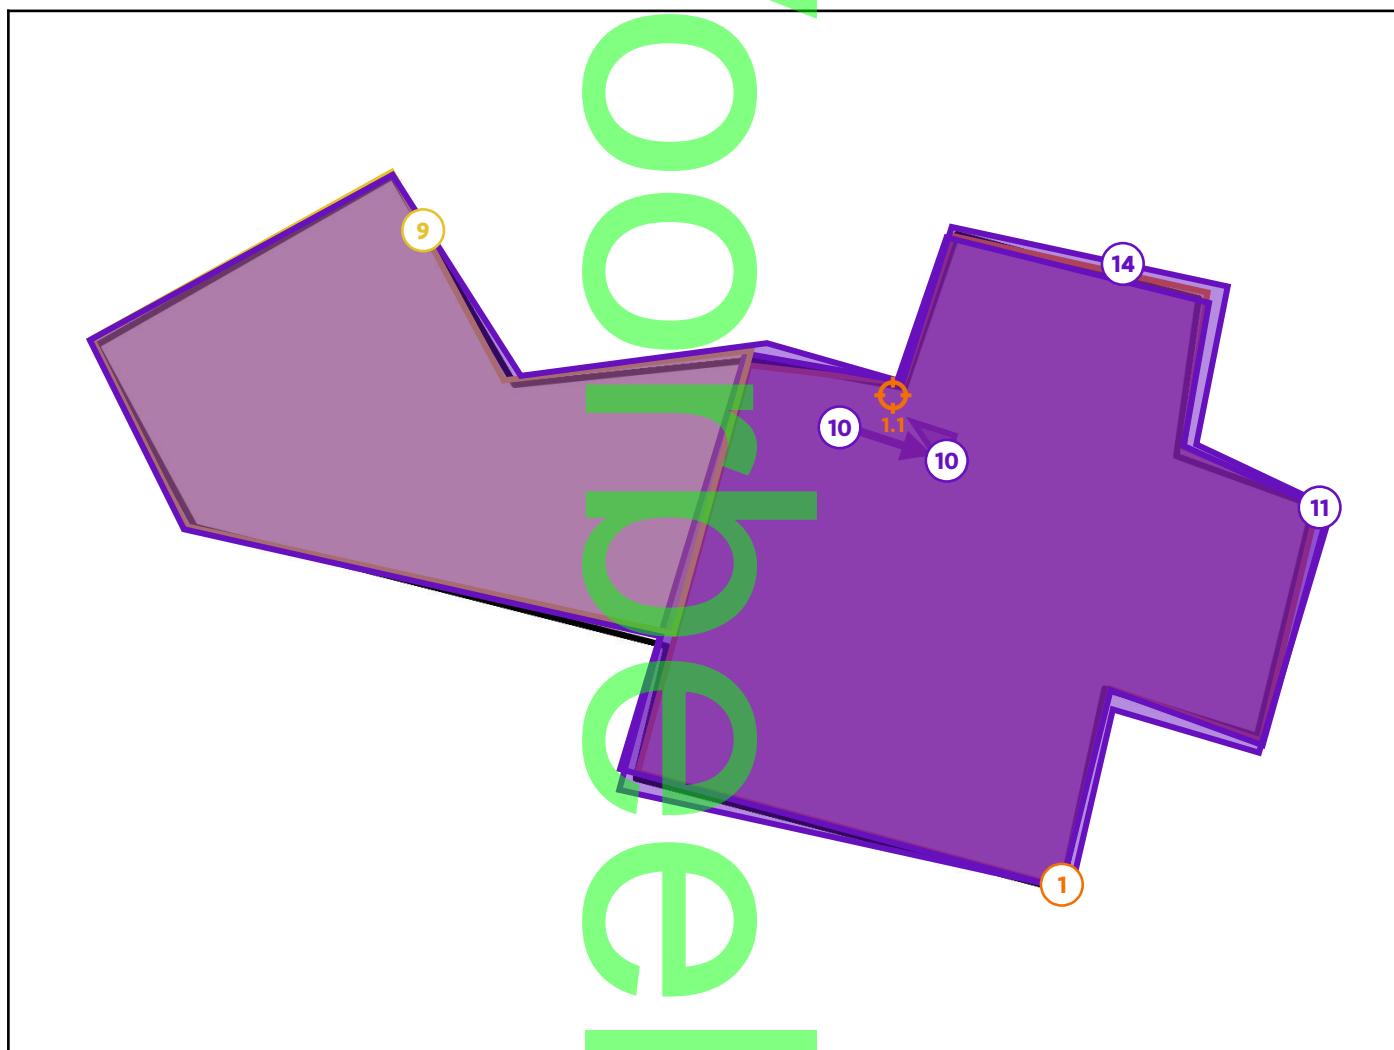

### Legende van plan 1.11: dakplan

| Beschrijving                            | Type            | Actie              |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. Leien uit asbestcement               | Asbestmateriaal | Verwijderen        |
| 1.1 Code: m7                            | Puntmonster     | -                  |
| 9. roofing asbestverdacht               | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 10. eventueel AV schouwbuizen           | Beperking       | -                  |
| 11. Onderdak niet zichtbaar             | Beperking       | -                  |
| 14. algemeen asbestverdachte materialen | Advies          | -                  |

Plan 1.12: grondplan kelder

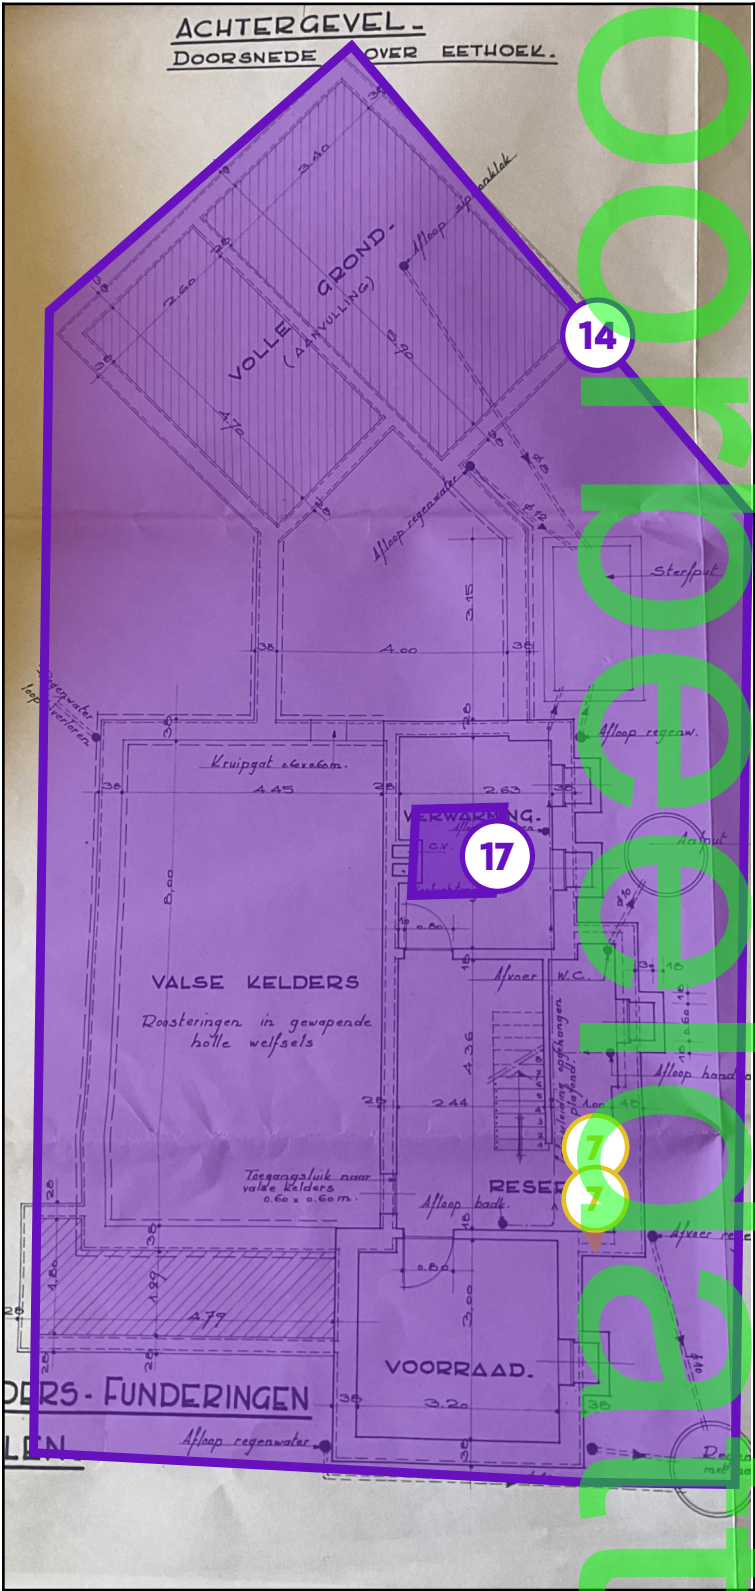

Legende van plan 1.12: grondplan kelder

| Beschrijving | Type | Actie |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|



|                                         |                 |                    |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 7. asbestcement afvoer                  | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |
| 14. algemeen asbestverdachte materialen | Advies          | -                  |
| 17. Recente cv-ketel                    | Advies          | -                  |

# Plan 1.13: inplantingsplan



## Legende van plan 1.13: inplantingsplan

| Beschrijving                            | Type   | Actie |
|-----------------------------------------|--------|-------|
| 14. algemeen asbestverdachte materialen | Advies | -     |


## Zone 2: Bijgebouw-tuinberging



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 Advies**
- 0 Geen asbest


# Plan 2.1: Bijgebouw plan

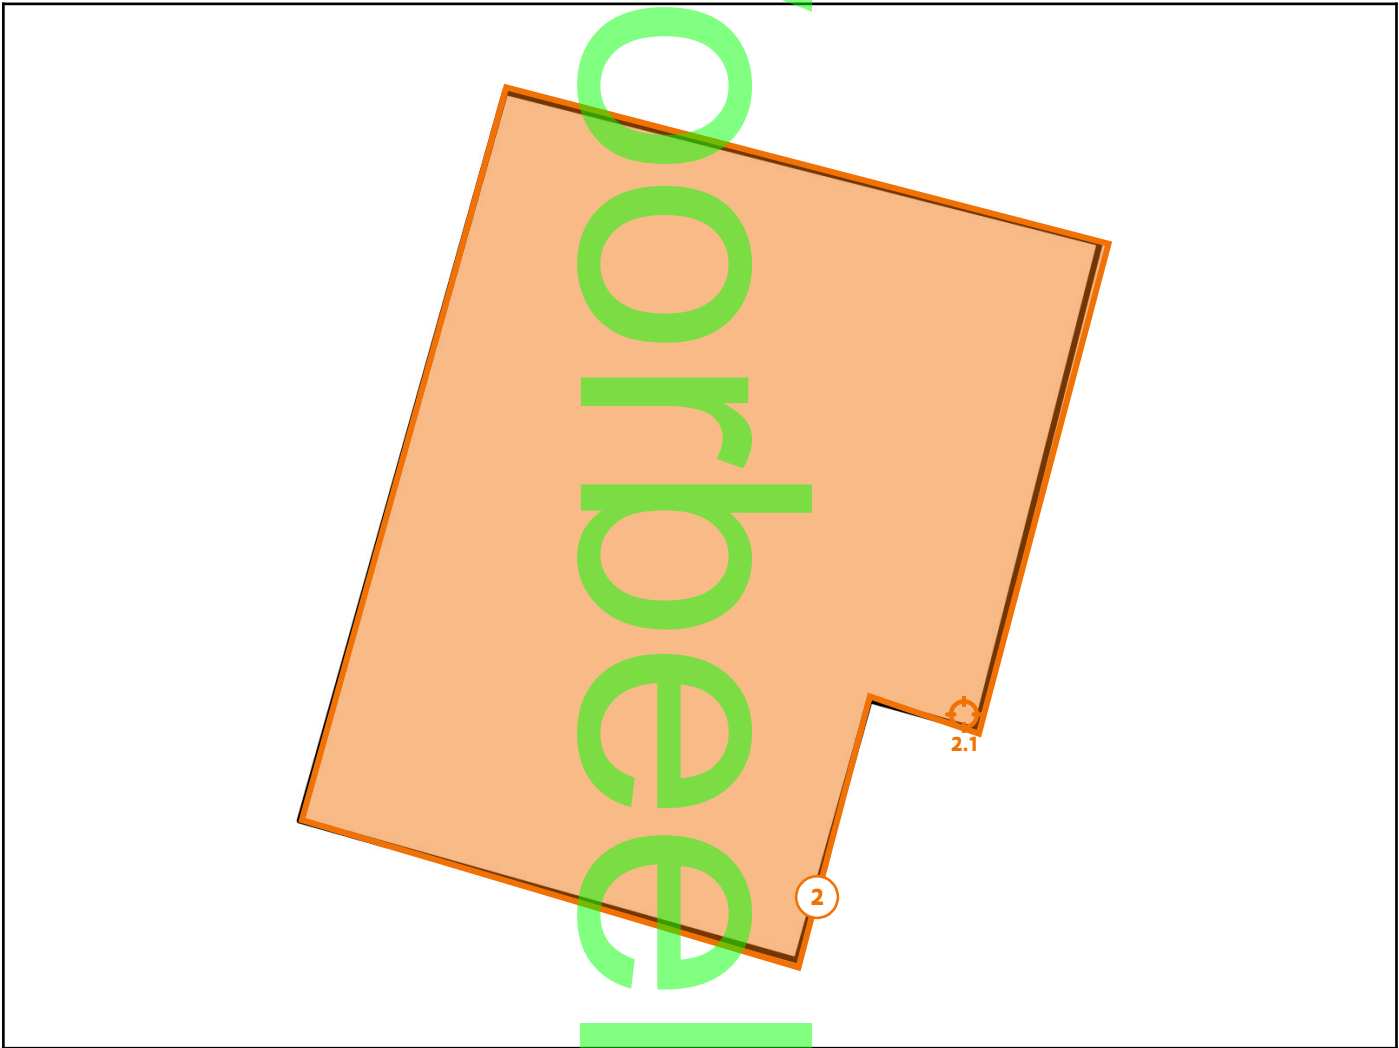

## Legende van plan 2.1: Bijgebouw plan

| Beschrijving                   | Type            | Actie       |
|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 2. golfplaten uit asbestcement | Asbestmateriaal | Verwijderen |
| 2.1 Code: m6                   | Puntmonster     | -           |

## Plan 2.2: Bijgebouw plan

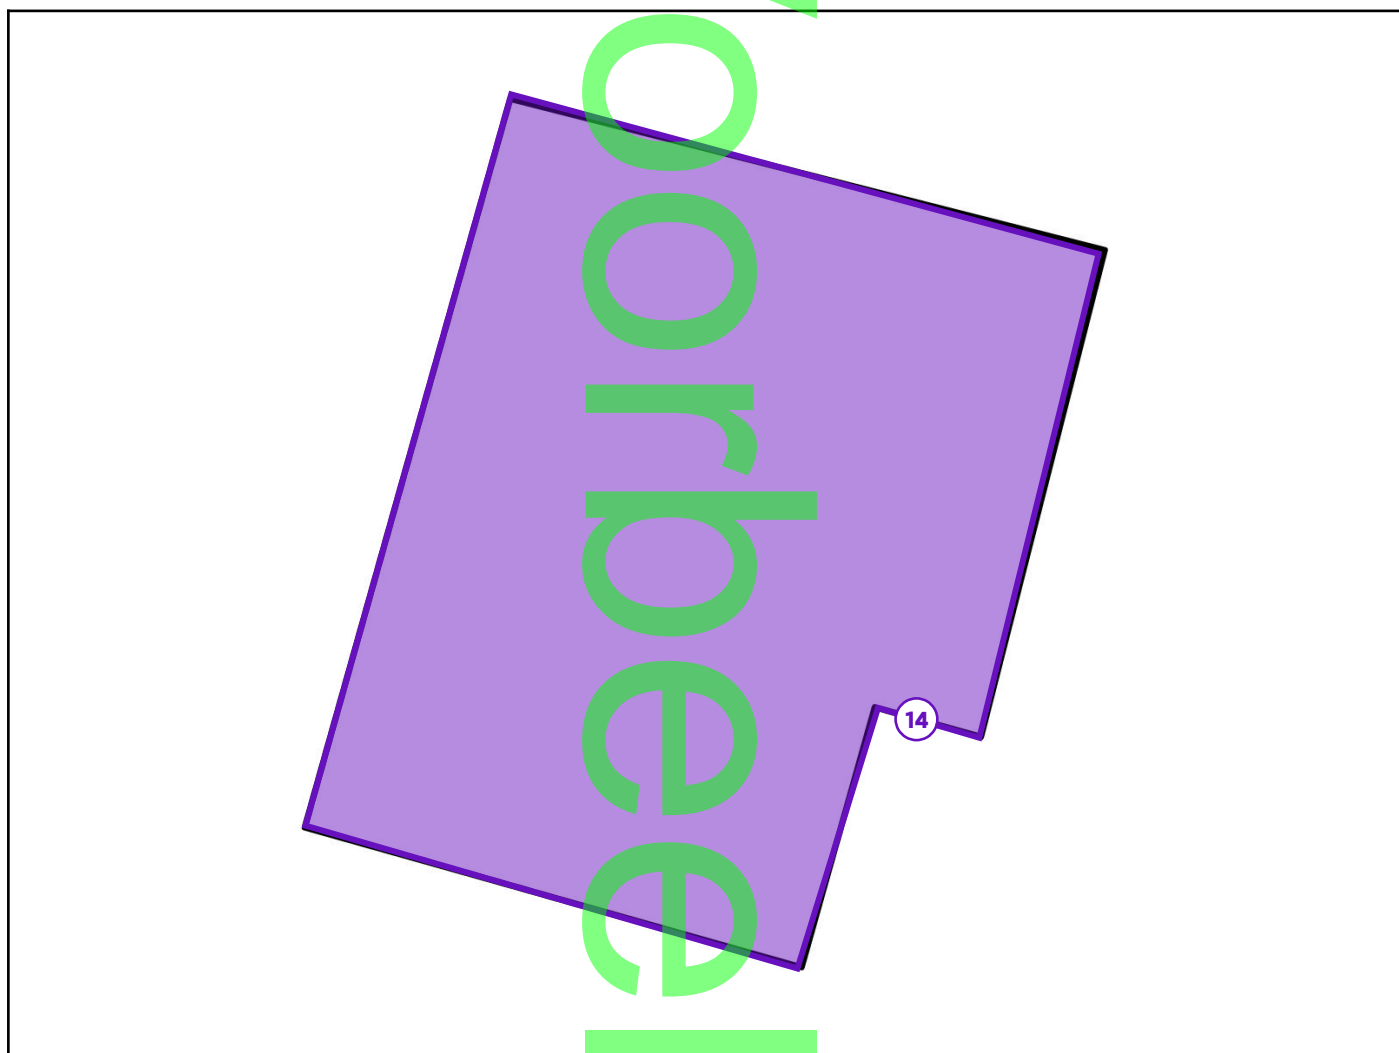

### Legende van plan 2.2: Bijgebouw plan

| Beschrijving                            | Type   | Actie |
|-----------------------------------------|--------|-------|
| 14. algemeen asbestverdachte materialen | Advies | -     |



## Plan 2.3: inplantingsplan



### Legende van plan 2.3: inplantingsplan

| Beschrijving                            | Type   | Actie |
|-----------------------------------------|--------|-------|
| 14. algemeen asbestverdachte materialen | Advies | -     |

# Voorbeelden

## Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

## Conclusie

### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

## Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen  
Bij het verwijderen van asbesthoudende gevelleien is het essentieel om veilig te werk te gaan. Particulieren mogen zelf asbesthoudende materialen verwijderen tot een oppervlakte van 35 vierkante meter. Voor grotere oppervlaktes of bij twijfel is het aanbevolen dit werk over te laten aan een erkend asbestverwijderaar of een aannemer met een opleidingsattest voor eenvoudige handelingen. Hieronder volgt een handleiding voor het veilig verwijderen van gevelleien, met speciale aandacht voor het voorkomen van breuk:

#### Voorbereiding:

Voer een inspectie uit om te bepalen of de leien asbest bevatten. Bij twijfel laat je een monster analyseren door een erkend lab.

Plan het verwijderen bij windstil weer om de verspreiding van asbestvezels te minimaliseren.

#### Veiligheidsuitrusting:

Draag geschikte PBM's: een FFP3-masker, beschermende overalls type 5-6 die je na gebruik kunt weggoaien, handschoenen en veiligheidsbrillen.

Zorg dat alle beschermende kleding na gebruik wordt weggegooid of professioneel gereinigd.

#### Voorzichtig verwijderen:

Gebruik handgereedschap in plaats van elektrisch gereedschap om trillingen en breuk te voorkomen.

Verwijder nagels voorzichtig met een geschikte nageltrekker of hamer om breuk te voorkomen.

#### Nat werken:

Maak de leien nat om stofvorming te beperken. Dit helpt de vrijlating van asbestvezels in de lucht te minimaliseren.

#### Afvalbeheer:

Verpak de verwijderde leien in stevige, goed afsluitbare zakken die duidelijk gelabeld zijn met een asbestwaarschuwing.

Volg lokale richtlijnen voor de afvoer van asbesthoudend afval. Gebruik een erkende stortplaats voor asbest.

#### Schoonmaak:

Voer na verwijdering een grondige schoonmaak uit met natte methoden. Gebruik geen blazers of standaard stofzuigers die asbestvezels kunnen verspreiden.

#### Documentatie :

Houd een registratie bij van het verwijderingsproces en de afvalverwerking. Dit kan nuttig zijn voor toekomstige referentie

## Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.11: dakplan

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Zeker niet ontmossen. geen hoge druk reinigers op gebruiken of enig borstelmateriaal.

Het is niet toegelaten om zonnepanelen op dit dak te plaatsen.

Indien een dakraam moet worden geplaatst zal het dak (lokaal) moeten worden ontdaan van zijn asbestleien en mogen deze niet worden herbuikt in de aansluiting van het dakraam

## Risicobeoordeling

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opmerking                       | <p>crocidoliet wordt aangenomen omdat er geen staal werd genomen.</p> <p>een staalname kan de ware asbestsoort bewijzen. en dit kan een invloed hebben om de risicobeoordeling.</p> <p>Korstmossen op deze leien veroorzaken de "Matig beschadigd, matig verweerd" toestand.</p> <p>het is niet toegelaten dit dak te ontmossen</p> |

## Berekening materiaalrisico

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Alleen chrysotiel                       |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                            |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht |
| Toestand van het materiaal                 | Matig beschadigd, matig verweerd        |

## Monstername

| #   | Type        | Referentie | Resultaat  |
|-----|-------------|------------|------------|
| 1.1 | Puntmonster | m7         | Chrysotiel |



## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | Leien uit asbestcement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omgeving                                  | Buiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Primaire drager                           | Schuin dak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Asbestmateriaal                           | Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bindmiddel van asbestmateriaal            | Cement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 200,00 m<sup>2</sup> - 1 stuk</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Totale oppervlakte                        | 200,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eenvoudig bereikbaar                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bevestigingswijze                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Genageld, geniet</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                                 | <p>oppervlakte is een berendeneerde schatting , aan deze oppervlakte worden geen rechten verleend. dak was te hoog op accuraat te bepalen. de oppervlakte hier benoemd is een netto oppervlakte en houdt geen rekening met de overlap van de leien</p> <p>Aangegeven hoeveelheden, afmetingen, gewichten enz.. berusten louter op grove inschattingen en niet gebruiken in het kader van een meetstaat voor werken. Louter indicatief.</p> |



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen door aannemer met opleidingsattest eenvoudige handelingen door grote oppervlakte en verwerking. Ook de lastige vernageling/verroeste vijzen zou voor heel wat breuken kunnen zorgen, draag zeker de juiste pbm. Mocht u dit als particulier zelf willen doen, vraag dan zeker platenzakken (verkrijgbaar op containerpark en dergelijke) zodat u deze meteen verpakt.

Voer een inspectie uit om te bepalen of golfplaten asbest bevatten laat je een monster analyseren door een

erkend lab.

Plan het verwijderen bij windstil weer om de verspreiding van asbestvezels te minimaliseren.

Veiligheidsuitrusting:

Draag geschikte PBM's: een FFP3-masker, beschermende overalls type 5-6 die je na gebruik kunt weggoien, handschoenen en veiligheidsbrillen.

Zorg dat alle beschermende kleding na gebruik wordt weggegooid of professioneel gereinigd.

Voorzichtig verwijderen:

Gebruik handgereedschap in plaats van elektrisch gereedschap om trillingen en breuk te voorkomen.

Verwijder nagels voorzichtig met een geschikte nageltrekker of hamer om breuk te voorkomen.

Nat werken:

Maak de golfplaten nat om stofvorming te beperken. Dit helpt de vrijlating van asbestvezels in de lucht te minimaliseren.

Afvalbeheer:

Verpak de verwijderde golfplaten in stevige, goed afsluitbare zakken (platenzak) die duidelijk gelabeld zijn met een asbestwaarschuwing.

Volg lokale richtlijnen voor de afvoer van asbesthoudend afval. Gebruik een erkende stortplaats voor asbest.

Schoonmaak:

Voer na verwijdering een grondige schoonmaak uit met natte methoden. Gebruik geen blazers of standaard stofzuigers die asbestvezels kunnen verspreiden.

Documentatie:

Houd een registratie bij van het verwijderingsproces en de afvalverwerking. Dit kan nuttig zijn voor toekomstige referentie

## Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Bijgebouw-tuinberging

- Plan 2.1: Bijgebouw plan

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

verboden om te hergebruiken.

## Risicobeoordeling

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opmerking                       | <p>bemossing zorgt voor de toestand Matig beschadigd, matig verweerd. het ontmossen van deze toepassing is niet toegestaan.</p> <p>Crodidoliet is een aanname bij gebrek aan staalname.</p> <p>Een staalname kan een andere asbestsoort met zich meebrengen en de risico beoordeelig beïnvloeden</p> |

## Berekening materiaalrisico

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Alleen chrysotiel                       |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                            |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht |
| Toestand van het materiaal                 | Matig beschadigd, matig verweerd        |

## Monstername

| #   | Type        | Referentie | Resultaat  |
|-----|-------------|------------|------------|
| 2.1 | Puntmonster | m6         | Chrysotiel |

## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | golfplaten uit asbestcement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omgeving                                  | Buiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Primaire drager                           | Schuin dak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Asbestmateriaal                           | Dak- en gevelbekleding - Golfplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bindmiddel van asbestmateriaal            | Cement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 35,00 m<sup>2</sup> - 1 stuk</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale oppervlakte                        | 35,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eenvoudig bereikbaar                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bevestigingswijze                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Geschroefd</li><li>• Genageld, geniet</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opmerking                                 | <p>dikte is een schatting, deze ornamenten hebben geen uniforme dikte.</p> <p>de oppervlakte is een beredeneerde schatting , waaraan geen rechten worden verleend.</p> <p>Er werd om economische reden geen staal genomen. Opdrachtgever begrijpt dat daarom moet worden aangenomen dat deze toepassing asbest bevat, tot tegendeel wordt bewezen.</p> |





Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar  
Eenvoudige Handelingen : - Eenvoudige handelingen zijn methodes van verwijdering van asbest of asbesthoudend materiaal, waarbij het risico op vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezels per cm<sup>3</sup> niet wordt overschreden.

Eenvoudige handelingen mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen, 8 u verplicht les volgen. De juiste persoonlijke bescherming dragen en volgens de juiste veiligheidsvoorschriften. Vermijd ten alle tijden contaminatie. Niet spuiten met water of met fixatiemiddel . Vermijd het verder stuk gaan, nooit in boren, slijpen, kappen, doorbreken !

## Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.7: grondplan gelijkvloers

## Detailinformatie

### Risicobeoordeling

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalarisico | Verhoogd materiaalarisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Berekening materiaalarisico

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong       |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Alleen chrysotiel                             |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                  |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal                 | Matig beschadigd, matig verweerd              |

### Monstername

| #   | Type        | Referentie | Resultaat  |
|-----|-------------|------------|------------|
| 3.1 | Puntmonster | m9         | Chrysotiel |

## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | mastiek raamprofiel-glas                                                                                                                                                     |
| Omgeving                                  | Grenst aan binnen- en buitenlucht                                                                                                                                            |
| Primaire drager                           | Wandopening verticaal (raam, deur, ...)                                                                                                                                      |
| Asbestmateriaal                           | In-situ afwerkingslagen - Pasta, stopverf, voegsel, stopsel, vulsel, mastiek, kitten, ...                                                                                    |
| Bindmiddel van asbestmateriaal            | Kitten, mastiek, pasta                                                                                                                                                       |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                                                                                                                                                                        |
| Hoeveelheid (gewicht - aantal)            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,00 kg - 1 stuk</li></ul>                                                                                                           |
| Totaal gewicht                            | 1,00 kg                                                                                                                                                                      |
| Eenvoudig bereikbaar                      | Ja                                                                                                                                                                           |
| Bevestigingswijze                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verlijmd, ingegoten, versmeerd</li></ul>                                                                                             |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                 |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                 | Aangegeven hoeveelheden, afmetingen, gewichten enz.. berusten louter op grove inschattingen en niet gebruiken in het kader van een meetstaat voor werken. Louter indicatief. |



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen  
Door aannemer met opleidingsattest eenvoudige handelingen meestal kunnen de glaslatten worden verwijderd en kan het glasal netjes worden weggenomen, daarna dubbel verpakt afvoeren. vermijd breuken .

Vorbereiding :

Voer een inspectie uit om te bepalen of glasal asbest bevatten. laat je een monster analyseren door een erkend lab.

#### Veiligheidsuitrusting:

Draag geschikte PBM's: een FFP3-masker, beschermende overalls type 5-6 die je na gebruik kunt weggoien, handschoenen en veiligheidsbrillen.

Zorg dat alle beschermende kleding na gebruik wordt weggegooid of professioneel gereinigd.

#### Voorzichtig verwijderen:

Gebruik handgereedschap in plaats van elektrisch gereedschap om trillingen en breuk te voorkomen.

#### Nat werken:

Maak de glasal nat om stofvorming te beperken. Dit helpt de vrijlating van asbestvezels in de lucht te minimaliseren. een stofzuiger met HEPA-filter / absoluut filter is noodzakelijk

Volg lokale richtlijnen voor de afvoer van asbesthoudend afval. Gebruik een erkende stortplaats voor asbest.

#### Schoonmaak:

Voer na verwijdering een grondige schoonmaak uit met natte methoden. Gebruik geen blazers of standaard stofzuigers die asbestvezels kunnen verspreiden.

#### Documentatie:

Houd een registratie bij van het verwijderingsproces en de afvalverwerking. Dit kan nuttig zijn voor toekomstige referentie

## Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: grondplan gelijkvloers

## Detailinformatie

### Risicobeoordeling

|                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave                                                                                            |
| Opmerking                       | Crocidoliet is een aanname bij gebrek aan staalname.<br>Een staalname kan een andere asbestsoort met zich meebrengen en de risico beoordeling beïnvloeden |

## Berekening materiaalrisico

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong                                                           |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Crocidoliet aanwezig                                                                              |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                                                                      |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht                                                     |
| Toestand van het materiaal                 | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |



## Technische gegevens

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | glasal in schrijnwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omgeving                                   | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Primaire drager                            | Wandopening verticaal (raam, deur, ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Asbestmateriaal                            | Plaat, paneel, tablet - Geëmailleerd, type Glasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bindmiddel van asbestmateriaal             | Cement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,00 m<sup>2</sup> - 0,50 cm - 1 stuk</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Totaal volume                              | 0,005 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eenvoudig bereikbaar                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bevestigingswijze                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Geklemd</li><li>• Geschroefd</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling zonder monsternamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opmerking                                  | <p>dikte is giswerk en kon niet worden gemeten, deze ornamenten hebben geen uniforme dikte. soms werden deze ook dubbel geplaatst met isolatie ertussen.</p> <p>de oppervlakte is een beredeneerde schatting, waaraan geen rechten worden verleend. mogelijks dubbele laag glasal met isolatie tussen</p> <p>Er werd om economische redenen geen staal genomen. opdrachtgever begrijpt dat daarom moet worden aangenomen dat deze toepassing asbest bevat, tot tegendeel wordt bewezen.</p> |



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen  
Bij het verwijderen van oude bakeliet, is het belangrijk om strikt veiligheidsmaatregelen te volgen. Bakeliet zelf kan asbest bevatten. Hier zijn enkele stappen en voorzorgsmaatregelen die je moet nemen, in overeenstemming met de Codex over het welzijn op het werk :

Risicoanalyse: Voer eerst een grondige risicoanalyse uit. Dit kan betekenen dat je een monster van het materiaal moet nemen en laten testen in een laboratorium om vast te stellen of er asbest aanwezig is.

Juiste PBM's: Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Dit omvat een FFP3-asbestmasker, beschermende kleding (zoals een wegwerpovertall type 5-6), handschoenen en veiligheidsbril.

Nat werken: Bevochtig het gebied rond het bakeliet om het vrijkomen van stof te minimaliseren. Dit vermindert de kans dat asbestvezels in de lucht komen.

Voorzichtig demonteren: Gebruik gereedschap dat minimale schade en verstoring veroorzaakt. Tril- en slagwerkzeugen zijn te vermijden omdat deze de verspreiding van asbestvezels in de lucht kunnen bevorderen.

Afvalverwerking: Plaats alle verwijderde materialen en beschermingsmiddelen in goed gesloten, gelabelde asbestafvalzakken. Volg de lokale regelgeving voor de juiste afvoer van asbesthoudend materiaal.

Schoonmaak: Reinig het werkgebied grondig na voltooiing van de werkzaamheden, gebruikmakend van natte reinigingsmethoden en HEPA-gefilterde stofzuigers die geschikt zijn voor asbest.

Achteraan in dit attest vind u nog extra info

## Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: grondplan gelijkvloers
- Plan 1.6: grondplan verdieping

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

gebruik deze voorzichtig zolang u deze niet vervangt.

## Risicobeoordeling

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalarisico | Laag materiaalarisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave                                                                                                                                                                                                                              |
| Opmerking                        | <p>crocidoliet is hier gekozen, omdat er geen stalen werden genomen. veelal is het eerder chrysotiel dat wordt aangetroffen. al bevat niet alle bakeliet automatisch asbest.</p> <p>verder is de staat zeer goed, geen beschadiging. wel vrij aan luchtstromen vanwege de radiatoren</p> |

## Berekening materiaalrisico

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong           |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Crocidoliet aanwezig                              |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                      |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan binnenluchtstromen |
| Toestand van het materiaal                 | Onbeschadigd, niet verweerd                       |

## Technische gegevens

|                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | bakeliet radiatorknoppen                                                                    |
| Omgeving                                   | Binnen                                                                                      |
| Primaire drager                            | Ruimteverwarming                                                                            |
| Asbestmateriaal                            | Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet                                                       |
| Bindmiddel van asbestmateriaal             | Kunststof of -hars                                                                          |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Hecht                                                                                       |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 1,00 m <sup>2</sup> - 1,00 cm - 12 stuks                                                  |
| Totaal volume                              | 0,12 m <sup>3</sup>                                                                         |
| Eenvoudig bereikbaar                       | Ja                                                                                          |
| Bevestigingswijze                          | • Geschroefd                                                                                |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling zonder monstername                                                             |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                         |
| Opmerking                                  | deze oppervlakte is niet gemeten maar eerder symbolisch voor alle aanwezige radiatorknoppen |



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen  
Bij het verwijderen van oude bakeliet, is het belangrijk om strikt veiligheidsmaatregelen te volgen. Bakeliet zelf kan asbest bevatten. Hier zijn enkele stappen en voorzorgsmaatregelen die je moet nemen, in overeenstemming met de Codex over het welzijn op het werk :  
  
Risicoanalyse: Voer eerst een grondige risicoanalyse uit. Dit kan betekenen dat je een monster van het materiaal moet nemen en laten testen in een laboratorium om vast te stellen of er asbest aanwezig is.  
  
Juiste PBM's: Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Dit omvat een FFP3-asbestmasker, beschermende kleding (zoals een wegwerpoverall type 5-6), handschoenen en veiligheidsbril.

Nat werken: werk altijd spanningsloos Bevochtig het gebied rond het de kast om het vrijkomen van stof te minimaliseren. Dit vermindert de kans dat asbestvezels in de lucht komen.

Voorzichtig demonteren: Gebruik gereedschap dat minimale schade en verstoring veroorzaakt. Tril- en slagwerktuigen zijn te vermijden omdat deze de verspreiding van asbestvezels in de lucht kunnen bevorderen.

Afvalverwerking: Plaats alle verwijderde materialen en beschermingsmiddelen in goed gesloten, gelabelde asbestafvalzakken. Volg de lokale regelgeving voor de juiste afvoer van asbesthoudend materiaal.

Schoonmaak: Reinig het werkgebied grondig na voltooiing van de werkzaamheden, gebruikmakend van natte reinigingsmethoden en HEPA-gefilterde stofzuigers die geschikt zijn voor asbest.

Achteraan in dit attest vind u nog extra info

## Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: grondplan gelijkvloers

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

opgelet bakeliet tellerkasten of aftakdozen zijn niet altijd eigendom van de eigaar. in sommige gevallen is dit eigendom van de nutsmaatschappij en dan is het ook verboden hier aan te werken .

## Risicobeoordeling

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave                                           |
| Opmerking                       | een omkasting kan er voor zorgen dat de blootstellingsgraad wijzigt in het voordeel van de eigenaar. |



## Berekening materiaalrisico


|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong       |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Crocidoliet aanwezig                          |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                  |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht |
| Toestand van het materiaal                 | Onbeschadigd, niet verweerd                   |

## Technische gegevens

|                                            |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | bakeliet tellerkast en/of plonskasten                                                                                                                                                      |
| Omgeving                                   | Binnen                                                                                                                                                                                     |
| Primaire drager                            | Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting                                                                                                                                   |
| Asbestmateriaal                            | Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet                                                                                                                                                      |
| Bindmiddel van asbestmateriaal             | Kunststof of -hars                                                                                                                                                                         |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Hecht                                                                                                                                                                                      |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"><li>1,00 m<sup>2</sup> - 1,00 cm - 1 stuk</li></ul>                                                                                                      |
| Totaal volume                              | 0,01 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                        |
| Eenvoudig bereikbaar                       | Ja                                                                                                                                                                                         |
| Bevestigingswijze                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Geschroefd</li></ul>                                                                                                                                 |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling zonder monstername                                                                                                                                                            |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                                  | <p>deze oppervlakte is niet gemeten maar eerder symbolisch voor alle aanwezige kasten.</p> <p>opgelet kasten kunnen prive-eigendom zijn maar ook soms behoren aan de nutsmaatschappij.</p> |



Overzichtsfoto

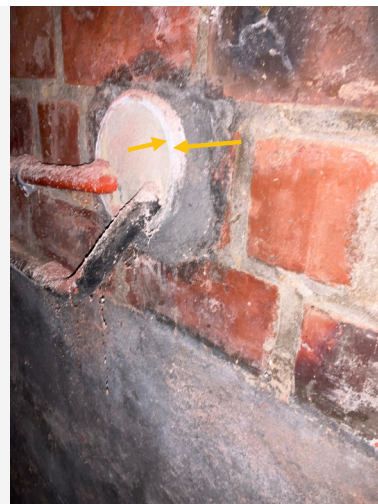

Detailfoto

## Conclusie

### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

## Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen zeer afhankelijk van de bevestiging. Voorbereiding:

Voer een inspectie uit om te bepalen of afvoer asbest bevatten door een monster te analyseren door een erkend lab.

Plan het verwijderen bij windstil weer om de verspreiding van asbestvezels te minimaliseren.

#### Veiligheidsuitrusting:

Draag geschikte PBM's: een FFP3-masker, beschermende overalls type 5-6 die je na gebruik kunt weggooiden, handschoenen en veiligheidsbrillen.

Zorg dat alle beschermende kleding na gebruik wordt weggegooid of professioneel gereinigd.

#### Voorzichtig verwijderen:

Gebruik handgereedschap in plaats van elektrisch gereedschap om trillingen en breuk te voorkomen.

Verwijder nagels voorzichtig met een geschikte nageltrekker of hamer om breuk te voorkomen.

#### Nat werken:

Maak de afvoeren nat om stofvorming te beperken. Dit helpt de vrijlating van asbestvezels in de lucht te minimaliseren.

#### Afvalbeheer:

Verpak de verwijderde buizen in stevige, goed afsluitbare zakken die duidelijk gelabeld zijn met een asbestwaarschuwing.

Volg lokale richtlijnen voor de afvoer van asbesthoudend afval. Gebruik een erkende stortplaats voor asbest.

#### Schoonmaak:

Voer na verwijdering een grondige schoonmaak uit met natte methoden. Gebruik geen blazers of standaard stofzuigers die asbestvezels kunnen verspreiden.

#### Documentatie:

Houd een registratie bij van het verwijderingsproces en de afvalverwerking. Dit kan nuttig zijn voor toekomstige referentie

## Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: grondplan kelder

## Detailinformatie

### Risicobeoordeling

|                                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalarisico | Laag materiaalarisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave                                                                                                          |
| Opmerking                        | <p>Crocidoliet is een aanname bij gebrek aan staalname.</p> <p>Een staalname kan een andere asbestsoort met zich meebrengen en de risico beoordeelig beïnvloeden</p> |

## Berekening materiaalrisico

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong                                                           |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Crocidoliet aanwezig                                                                              |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                                                                      |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht                                                           |
| Toestand van het materiaal                 | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |

## Technische gegevens

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                                   | asbestcement afvoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omgeving                                       | Buiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primaire drager                                | Schacht-koker (technisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Asbestmateriaal                                | Verloren bekisting - Buis, koker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bindmiddel van asbestmateriaal                 | Cement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel           | Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,00 m - 65,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal volume                                  | 0,007 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eenvoudig bereikbaar                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bevestigingswijze                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Geschroefd</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Identificatiemethode                           | Vaststelling zonder monstername                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Destructieve handeling voor identificatie      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opmerking                                      | <p>dikte is een schatting.</p> <p>deze ornamenten hebben geen uniforme dikte.</p> <p>de oppervlakte is een beredeneerde schatting , waaraan geen rechten worden verleend.</p> <p>Er werd om economische reden geen staal genomen. Opdrachtgever begrijpt dat daarom moet worden aangenomen dat deze toepassing asbest bevat, tot tegendeel wordt bewezen.</p> |

## Fiche 8: mastiek aluminiumprofiel-dagkant metselwerk

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar  
Eenvoudige Handelingen : - Eenvoudige handelingen zijn methodes van verwijdering van asbest of asbesthoudend materiaal, waarbij het risico op vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezels per cm<sup>3</sup> niet wordt overschreden.

Eenvoudige handelingen mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen, 8 u verplicht les volgen. De juiste persoonlijke bescherming dragen en volgens de juiste veiligheidsvoorschriften. Vermijd ten alle tijden contaminatie. Nat spuiten met water of met fixatiemiddel . Vermijd het verder stuk gaan, nooit in boren, slijpen, kappen, doorbreken...



## Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.7: grondplan gelijkvloers

## Detailinformatie

### Risicobeoordeling

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalsrisico | Laag materiaalsrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### Berekening materiaalsrisico

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong                                                           |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Alleen chrysotiel                                                                                 |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                                                                      |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht                                                           |
| Toestand van het materiaal                 | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |

### Monstername

| #   | Type        | Referentie | Resultaat  |
|-----|-------------|------------|------------|
| 8.1 | Puntmonster | m8         | Chrysotiel |

## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | mastiek aluminiumprofiel-dagkant metselwerk                                                                                                                                  |
| Omgeving                                  | Buiten                                                                                                                                                                       |
| Primaire drager                           | Wandopening verticaal (raam, deur, ...)                                                                                                                                      |
| Asbestmateriaal                           | In-situ afwerkingslagen - Pasta, stopverf, voegsel, stopsel, vulsel, mastiek, kitten, ...                                                                                    |
| Bindmiddel van asbestmateriaal            | Kitten, mastiek, pasta                                                                                                                                                       |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                                                                                                                                                                        |
| Hoeveelheid (gewicht - aantal)            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,00 kg - 1 stuk</li></ul>                                                                                                           |
| Totaal gewicht                            | 1,00 kg                                                                                                                                                                      |
| Eenvoudig bereikbaar                      | Ja                                                                                                                                                                           |
| Bevestigingswijze                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verlijmd, ingegoten, versmeerd</li></ul>                                                                                             |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                 |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                 | Aangegeven hoeveelheden, afmetingen, gewichten enz.. berusten louter op grove inschattingen en niet gebruiken in het kader van een meetstaat voor werken. Louter indicatief. |



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar  
dit is vanwege de verlijming eerder een taak voor een erkend asbestverwijderaar.

#### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.11: dakplan

## Detailinformatie

### Risicobeoordeling

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindbeoordeling materiaalrisico | Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave                                        |
| Opmerking                       | Een staalname kan een andere asbestsoort met zich meebrengen en de risico beoordeling beïnvloeden |

### Berekening materiaalrisico

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebondenheid                               | Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong                                                           |
| Asbestsoort (vezeltype)                    | Alleen chrysotiel                                                                                 |
| Asbestconcentratie                         | Laag (< 50%)                                                                                      |
| Afschermingsgraad van het gehele materiaal | Geheel of deels vrij aan de buitenlucht                                                           |
| Toestand van het materiaal                 | Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid' |

## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | roofing asbestverdacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Omgeving                                  | Buiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Primaire drager                           | Plat dak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Asbestmateriaal                           | Dak- en gevelbekleding - Roofing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bindmiddel van asbestmateriaal            | Bitumen (roofing, teer, asfalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 25,00 m<sup>2</sup> - 1 stuk</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Totale oppervlakte                        | 25,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eenvoudig bereikbaar                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bevestigingswijze                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verlijmd, ingegoten, versmeerd</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling zonder monstername<br>Motivatie: Groot risico op structurele gevolgschade (lekschade, werking installatie,...)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opmerking                                 | <p>de oppervlakte is een berekeneerde schatting , waaraan geen rechten worden verleend.</p> <p>Er werd om economische reden geen staal genomen. Opdrachtgever begrijpt dat daarom moet worden aangenomen dat deze toepassing asbest bevat, tot tegendeel wordt bewezen .</p> <p>ook de kans op lekken maakt dat een staalname niet evident was zonder schade aan te richten</p> |

# Voorbeeld Bepalingen asbestattest





Situeringsfoto

### Conclusie

#### Tijdelijke beperking

**Reden:** Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

**Uitleg van de asbestdeskundige:** Bij verbouwingen of afbraakwerken, goed informeren en controleren van eventueel asbest verdachte materiaal. Laat indien nodig extra stalen nemen van deze schouwbuizen en door een erkend FOD WASO LABO analyseren, om asbestverdacht uit te sluiten of asbestverdacht te erkennen. Veiligheidsvoorschriften na leven en de juiste persoonlijke bescherming dragen en gebruiken. Vermijd ten alle tijden contaminatie, benevel constant met water of fixatiemiddel. Vermijd verder stuk gaan, nooit doorbreken, niet kapot gooien, niet in slijpen, niet in boren, niet kapot kappen!.

#### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.10: grondplan verdieping
- Plan 1.11: dakplan



Situeringsfoto

### Conclusie

#### Tijdelijke beperking

**Reden:** Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

**Uitleg van de asbestdeskundige:** Het onderdak is niet zichtbaar zowel langs binnen als langs buiten.

Langs binnenzijde is alles afgewerkt .

Langs de buitenzijde was het dak te hoog ( meer dan 3.5 m) en kon er geen pan/lei worden gelicht voor verder onderzoek .

Volgens IP staat te lezen achteraan in dit attest

De asbestdeskundige inspecteert geen verborgen asbest waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vrijwillig vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.


#### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.11: dakplan

# Voorbeeldattest

Adviezen

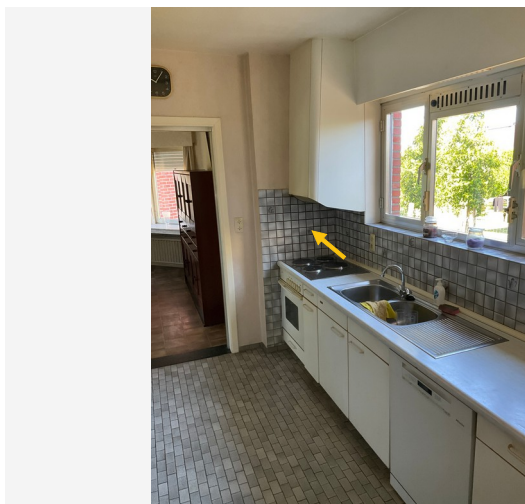

Vrije foto

### Advies

Bij verbouwingen of afbraakwerken, goed informeren en controleren van eventueel asbest verdachte materiaal. Laat indien nodig extra stalen nemen van deze lijmlaag achter wandtegels en door een erkend FOD WASO LABO analyseren, om asbestverdacht uit te sluiten of asbestverdacht te erkennen. Veiligheidsvoorschriften na leven en de juiste persoonlijke bescherming dragen en gebruiken. Vermijd ten alle tijden contaminatie, benevel constant met water of fixatiemiddel. Vermijd verder stuk gaan, nooit doorbreken, niet kapot gooien, niet in slijpen, niet in boren, niet kapot kappen! ⚠️


### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: grondplan gelijkvloers
- Plan 1.2: grondplan verdieping

### Detailinformatie

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Identificatiemethode    | destructieve handelingen           |
| Primaire drager         | Binnenwand                         |
| (Asbest)materiaal       | In-situ afwerkingslagen - Lijmlaag |
| Bindmiddel              | Cement                             |
| Gebondenheid bindmiddel | Hecht                              |

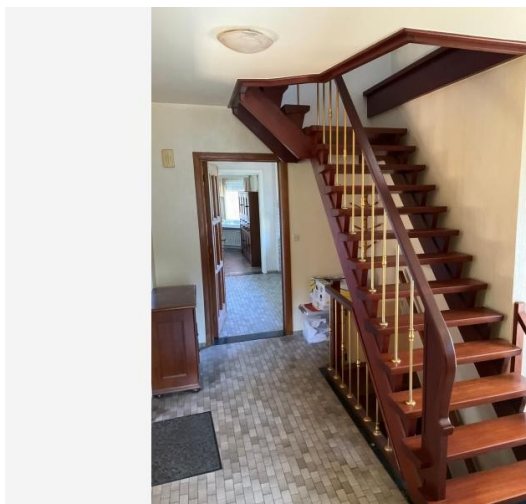

Vrije foto

### Advies

Bij verbouwingen of afbraakwerken, goed informeren en controleren van eventueel asbest verdachte materiaal. Laat indien nodig extra stalen nemen van deze lijmlaag onder vloertegel en door een erkend FOD WASO LABO analyseren, om asbestverdacht uit te sluiten of asbestverdacht te erkennen. Veiligheidsvoorschriften na leven en de juiste persoonlijke bescherming dragen en gebruiken. Vermijd ten alle tijden contaminatie, benevel constant met water of fixatiemiddel. Vermijd verder stuk gaan, nooit doorbreken, niet kapot gooien, niet in slijpen, niet in boren, niet kapot kappen! ⚠️

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: grondplan gelijkvloers

### Detailinformatie

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Identificatiemethode    | destructieve handelingen           |
| Primaire drager         | Vloer                              |
| (Asbest)materiaal       | In-situ afwerkingslagen - Lijmlaag |
| Bindmiddel              | Cement                             |
| Gebondenheid bindmiddel | Hecht                              |



Vrije foto

### Advies

ook alle hechtgebonden en alle niet hechtgebonden obv bindmiddelen

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: grondplan verdieping
- Plan 1.9: grondplan gelijkvloers
- Plan 1.11: dakplan
- Plan 1.12: grondplan kelder
- Plan 1.13: inplantingsplan


Zone 2: Bijgebouw-tuinberging

- Plan 2.2: Bijgebouw plan
- Plan 2.3: inplantingsplan

### Detailinformatie

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Identificatiemethode | destructieve handelingen                         |
| Primaire drager      | alle primaire dragers                            |
| (Asbest)materiaal    | alle (asbest) toepassingen                       |
| Bindmiddel           | alle bindmiddelen van asbestverdachte materialen |



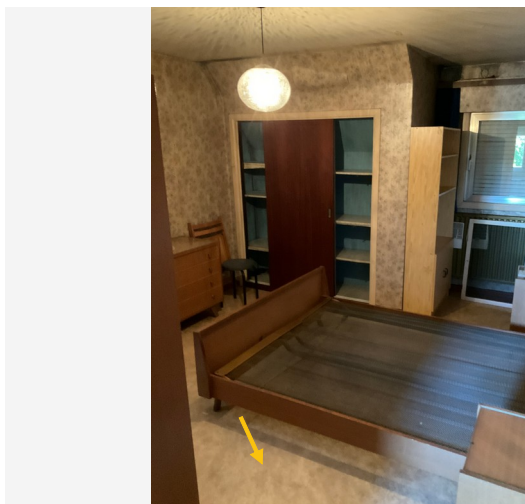

Vrije foto

## Advies

Deze soepele linoleum bevat geen asbest, eenvoudige plooitest, of balatum. Maar deskundige kan zo geen uitspraak doen over de onderliggende lagen. Wenst u uitsluitel? Dan is destructief onderzoek nodig.


## Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: grondplan verdieping
- Plan 1.5: grondplan gelijkvloers

## Detailinformatie

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Identificatiemethode    | Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht) |
| Primaire drager         | Vloer                                          |
| (Asbest)materiaal       | Prefab - afwerking - Vloerzeil                 |
| Bindmiddel              | Karton - papier - viltachtig                   |
| Gebondenheid bindmiddel | Niet-hechtgebonden                             |

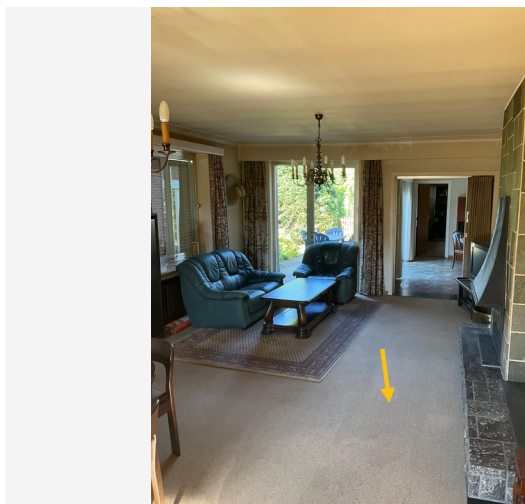

Vrije foto

## Advies

Bij verbouwingen of afbraakwerken, goed informeren en controleren van eventueel asbest verdachte materiaal. Laat indien nodig extra stalen nemen van deze lijmlaag onder vloerzeil en door een erkend FOD WASO LABO analyseren, om asbestverdacht uit te sluiten of asbestverdacht te erkennen. Veiligheidsvoorschriften na leven en de juiste persoonlijke bescherming dragen en gebruiken. Vermijd ten alle tijden contaminatie, benevel constant met water of fixatiemiddel. Vermijd verder stuk gaan, nooit doorbreken, niet kapot gooien, niet in slijpen, niet in boren, niet kapot kappen! ⚠️


## Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: grondplan verdieping
- Plan 1.5: grondplan gelijkvloers

## Detailinformatie

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Identificatiemethode    | destructieve handelingen           |
| Primaire drager         | Vloer                              |
| (Asbest)materiaal       | In-situ afwerkingslagen - Lijmlaag |
| Bindmiddel              | Lijm                               |
| Gebondenheid bindmiddel | Hecht                              |

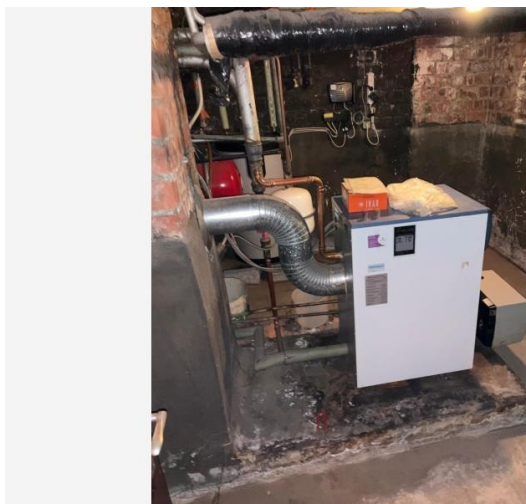

Vrije foto

### Advies

Cv-ketel is van een recent bouwjaar en volgens de literatuur bevat deze geen asbest.


### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: grondplan kelder

### Detailinformatie

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Identificatiemethode | Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht) |
|----------------------|------------------------------------------------|

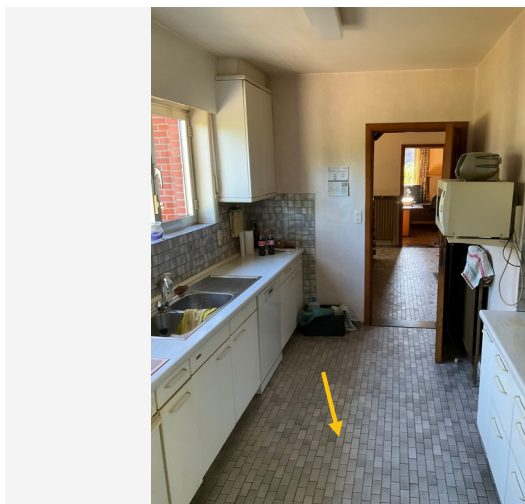

Vrije foto

## Advies

Vloer/muurtegels zijn in tact, deskundige kan geen uitspraak doen over de lijm (mogelijks asbesthoudend) onderliggend.

Wenst u uitsluitel? Dan is destructief onderzoek nodig.

## Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw


- Plan 1.1: grondplan gelijkvloers
- Plan 1.2: grondplan verdieping
- Plan 1.5: grondplan gelijkvloers
- Plan 1.6: grondplan verdieping

## Detailinformatie

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Identificatiemethode    | Redelijk vermoeden         |
| Primaire drager         | Vloer                      |
| (Asbest)materiaal       | Prefab - afwerking - Tegel |
| Bindmiddel              | Cement                     |
| Gebondenheid bindmiddel | Hecht                      |

# Voorbeeldattest

Geen asbest

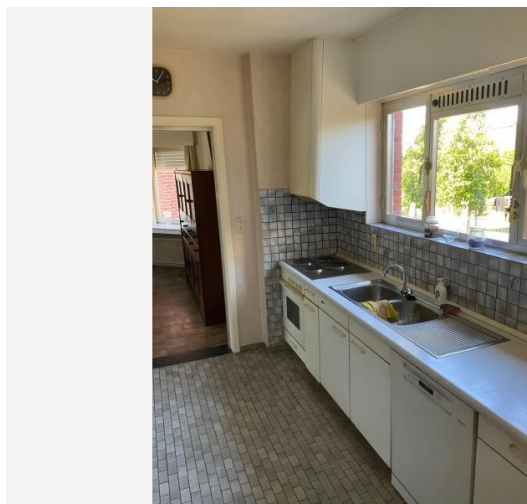

Overzichtsfoto



Detailfoto

## Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: grondplan gelijkvloers

## Detailinformatie

### Monstername

| #    | Type        | Referentie | Resultaat   |
|------|-------------|------------|-------------|
| 19.1 | Puntmonster | m4         | Geen asbest |


## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | anti-dreun sticker onder spoelbak                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omgeving                                  | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Primaire drager                           | Inrichting (meubilair, ...)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bindmiddel van materiaal                  | Bitumen (roofing, teer, asfalt)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)        | • 0,50 m <sup>2</sup> - 1 stuk                                                                                                                                                                                                                                              |
| Totale oppervlakte                        | 0,50 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling met monstername                                                                                                                                                                                                                                                |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opmerking                                 | <p>de oppervlakte is een bereedeneerde schatting, waaraan geen rechten worden verleend.</p> <p>Er werd om economische reden geen staal genomen. opdrachtgever begrijpt dat daarom moet worden aangenomen dat deze toepassing asbest bevat, tot tegendeel wordt bewezen.</p> |



## Fiche 20: bepleistering op de muren

Geen asbest

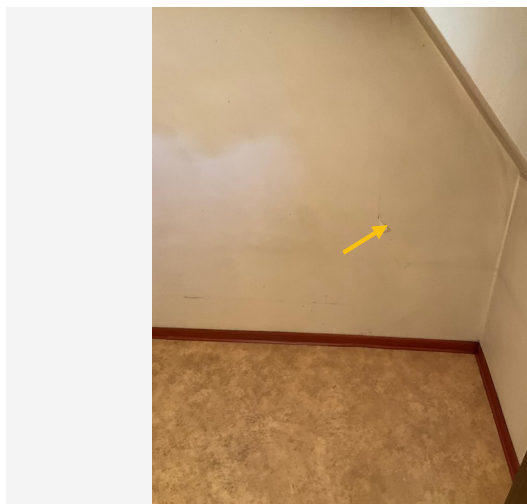

Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: grondplan gelijkvloers
- Plan 1.2: grondplan verdieping


### Detailinformatie

#### Monstername

| #    | Type        | Referentie | Resultaat   |
|------|-------------|------------|-------------|
| 20.1 | Mengmonster | m1         | Geen asbest |

## Technische gegevens

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | beploistering op de muren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Omgeving                                   | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Primaire drager                            | Binnenwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bindmiddel van materiaal                   | Gips - kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Niet-hechtgebonden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | • 320,00 m <sup>2</sup> - 1,00 cm - 1 stuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Totaal volume                              | 3,20 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling met monsternamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opmerking                                  | <p>Deze oppervlakte is een berekende schatting, Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlakten. De dikte is een schatting die voorkomt uit de monsterplaatsen en is daarom niet altijd representatief.</p> <p>staalname in</p> <p>Natteruimte : badkamer/ keuken</p> <p>droge ruimte : berging / leefruimte/ slaapkamer</p> <p>trappenhuis : staal genomen / Niet van toepassing</p> <p>stookplaats : staal genomen / Niet van toepassing</p> <p>Aangegeven hoeveelheden, afmetingen, gewichten enz.. berusten louter op grove inschattingen en niet gebruiken in het kader van een meetstaat voor werken. Louter indicatief.</p> |

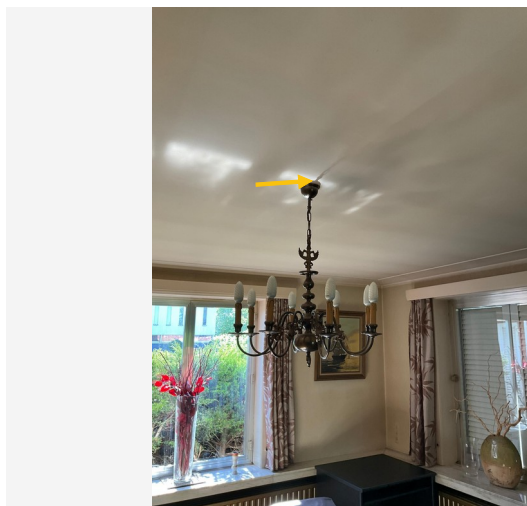

Overzichtsfoto



Detailfoto

## Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: grondplan gelijkvloers
- Plan 1.4: grondplan verdieping


## Detailinformatie

### Monstername

| #    | Type        | Referentie | Resultaat   |
|------|-------------|------------|-------------|
| 21.1 | Mengmonster | m2         | Geen asbest |

## Technische gegevens

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                               | beploistering op de plafonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Omgeving                                   | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Primaire drager                            | Plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bindmiddel van materiaal                   | Gips - kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel       | Niet-hechtgebonden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 200,00 m<sup>2</sup> - 1,00 cm - 1 stuk</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Totaal volume                              | 2,00 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Identificatiemethode                       | Vaststelling met monsternamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Destructieve handeling voor identificatie  | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opmerking                                  | <p>Deze oppervlakte is een berekende schatting, Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlakten. De dikte is een schatting die voortvloeit uit de monsterplaatsen en is daarom niet altijd representatief.</p> <p>staalname in</p> <p>Natteruimte : badkamer/ keuken</p> <p>droge ruimte : berging / leefruimte/ slaapkamer</p> <p>trappenhuis : staal genomen / Niet van toepassing</p> <p>stookplaats : staal genomen / Niet van toepassing</p> <p>Aangegeven hoeveelheden, afmetingen, gewichten enz.. berusten louter op grove inschattingen en niet gebruiken in het kader van een meetstaat voor werken. Louter indicatief.</p> |

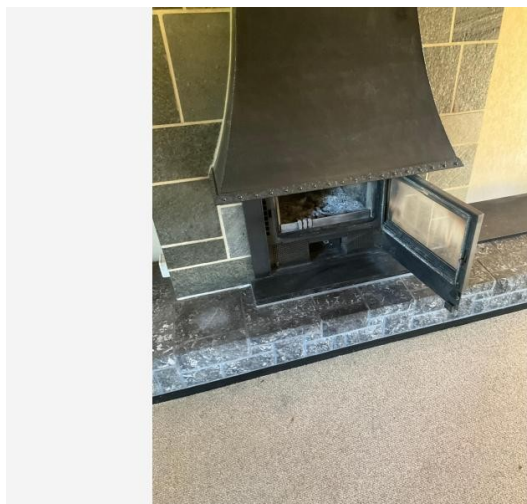

Overzichtsfoto



Detailfoto

## Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: grondplan gelijkvloers

## Detailinformatie

### Monstername

| #    | Type        | Referentie | Resultaat   |
|------|-------------|------------|-------------|
| 22.1 | Puntmonster | m3         | Geen asbest |

## Technische gegevens

|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschrijving                              | kachelkoord uit asbestverdachte vezel                                                                                                                             |
| Omgeving                                  | Binnen                                                                                                                                                            |
| Primaire drager                           | Ruimteverwarming                                                                                                                                                  |
| Bindmiddel van materiaal                  | Weinig of geen bindmiddel (textiel, bevolking, ...)                                                                                                               |
| Gebondenheid op basis van bindmiddel      | Niet-hechtgebonden                                                                                                                                                |
| Hoeveelheid (lengte - omtrek - aantal)    | • 1,20 m - 1,00 cm - 1 stuk                                                                                                                                       |
| Totale oppervlakte                        | 0,012 m <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Identificatiemethode                      | Vaststelling met monsternamen                                                                                                                                     |
| Destructieve handeling voor identificatie | Nee                                                                                                                                                               |
| Opmerking                                 | er werd geen staalgenomen om economische redenen<br>opdrachtgever is er zich van bewust dat hierdoor de aanname van asbesthoudend geldt, tot tegendeel is bewezen |

## Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

### Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

## Hoe interpreteert u het asbestattest?

### Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen delen die voor hem ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen constructies- en terreindelen** waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.



## Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

## Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

## Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

## Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

### Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

## Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

## Asbest beheren en verwijderen

### Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

### Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een **werkplan**. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

## **Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering**

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

## **Asbestafval**

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

## **Onroerend erfgoed**

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed [geo.onroenderfgoed.be](http://geo.onroenderfgoed.be) kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: [info@onroenderfgoed.be](mailto:info@onroenderfgoed.be)
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

## Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

### Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

### Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be).

### Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be). U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

## Begrippenlijst

| Begrip                                                   | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asbestmateriaal</b>                                   | <p>Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid.</p> <p>Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.</p>                |
| <b>Hechtgebonden asbestmateriaal</b>                     | Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Niet-hechtgebonden asbestmateriaal</b>                | Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen</b> | Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst. |
| <b>Inspectieprotocol</b>                                 | Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Risicobeheersmaatregel</b>                            | Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Eenvoudig bereikbaar</b>                              | Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.                                                                                                                                      |
| <b>Zorgvuldig of veilig beheer</b>                       | <p>Zorgvuldig of veilig beheer betekent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden;</li> <li>• een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eenvoudige handelingen</b>    | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd.</p> <p>Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.</p> |
| <b>Hermetische zone</b>          | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.</p>                                                                  |
| <b>Couveusezak</b>               | <p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.</p>                                                                                                                                                        |
| <b>Erkend asbestverwijderaar</b> | <p>Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Roerend goed</b>              | <p>Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.</p>                                                                                                                                                                           |