



# ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen  
Contrôles Techniques et Formations

Maatschappelijke zetel / Siège social

Electro-Test vzw/asbl  
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek  
Tel. 02 751 98 39  
Fax 02 751 52 09

N° 234-INSF

Distributienetbeheerder :  
Gestionnaire de réseau de distribution : ORIS

Nr teller : 584552  
N° comp :

## Verslag van onderzoek:

## Rapport de contrôle:

N°: 1520160429/08

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/>
Genre de contrôle : RGIE ART		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Plaats van het onderzoek :  
Lieu du contrôle : Rég. I.B. Coobis w. 17 w. 1000 liege

Eigenaar :  
Propriétaire : H. Courroy Adres :  
Adresse :

Installateur : \_\_\_\_\_ BTW / TVA : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : \_\_\_\_\_ Ik. / C.I. : \_\_\_\_\_

Date du contrôle : 29.04.2016 Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Appart. Rég. de ch.

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : 2x6 Max. beveiliging : 30A  
Tension : \_\_\_\_\_ Liaison compteur-tableau : \_\_\_\_\_ Protection max. : \_\_\_\_\_

Aardelektrode : 12 Isolatie : 24000 Mohm Aantal verdeelborden : 2  
Electrode de terre : \_\_\_\_\_ Ohm Isolement : \_\_\_\_\_ Nombre de tableaux : \_\_\_\_\_

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen Nombre de circuits terminaux : <u>6</u>				Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE						
In (A)	Δ In (mA)	type							OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278	
									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK  NOK  directe aanraking : OK  NOK   
Contrôle visuel : général :   contact direct :   Indirecte aanraking : OK  NOK   
Contact indirect :

Aansluitingen : OK  NOK  Potentiaalvereffeningen : OK  NOK   
Raccordements : \_\_\_\_\_ Liaisons equipotentielles : \_\_\_\_\_

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

**ET** ELECTRO-TEST A.S.B.L.  
Lollo Antonio  
Tel. 04138 00 57  
Mob: 0477 24 00

Besluit / Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues Inaccessibles par scellage.  
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : \_\_\_\_\_

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.  
Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken POD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.  
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
271 AK		271 HK		
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
276 AK		276 HK		
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		

RAPPELS - NF - 02.09.2015 Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.

Het verslag van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtreddingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreddingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreddingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier (toute modification) intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et de tout dommage ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lors des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

**J. ELEKTRISCH DOSSIER**

- 1. Entraadschema niet aanwezig
- 2. Situatieschema niet aanwezig
- 3. Indirecte aanraking mogelijk
- 2. Directe aanraking mogelijk
- 1. Algemene opmerkingen

**I. VISUEEL NAZICHT**

- 5. Directe aanraking mogelijk
- 4. De verwarmings toestellen zijn nog niet geplaatst. het toestel
- 3. De isolatieklasse stemt niet overeen met de plaats van beschermingsgraad.
- 2. De toestellen voldoen niet aan de gewenste Van een erkend Europees labo.
- 1. De gebruikte toestellen dragen geen gelijkvormigheidslabel

**H. TOESTELLEN**

- 4. Directe aanraking mogelijk
- 3. Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste
- 2. Een schakelaar(s) snijdt niet de fasegeleider
- 1. De stopcontacten zijn niet op voldoende hoogte van het vloerniveau geplaat (van as tot vloer : 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm droge lokalen)

**G. SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN**

- 7. Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair. muur volgen niet de voorgeschreven trajecten.
- 6. De gebruikte XVB en XFVB kabels verzinken in de over een afstand van 10 cm boven het vloerniveau.
- 5. Kabels en PVC buis zijn niet mechaanisch beschermd
- 4. Kabels zijn niet beschermd bij muurovervoering.
- 3. De aanwezige blauwe geleider wordt gebruikt als fasegeleider en er is een andere kleur beschikbaar.
- 2. Er is geen reglementaire kleurcode gebruikt.
- 1. Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd.

**F. LEIDINGEN**

- 6. Er zijn geen 2 kringen minimum aanwezig voor de verlichting.
- 5. Er zijn overbrugde veiligheidslichten aanwezig.
- 4. Er zijn geen kalibratieelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van draadsecties
- 3. Rechtsreeksse aanraking is mogelijk
- 2. Het bord is niet bereikbaar of niet op een hoogte van +/- 1,5 m geplaatst.
- 1. De kringen zijn niet of onjuist gemerkt.

**E. VERDEELBORD(EN) EN KRINGEN**

- 7. Test 2,5 Vln : N.O.K.
- 6. Test Vln : N.O.K.
- 5. Er is geen D.S. geplaatst voor de beveiliging van de badkamer, wasmachine...
- 4. De verzegelplaatjes van de A.D.S. zijn niet aanwezig
- 3. De nominale stroom van D.S. is onvoldoende minder dan 40A.
- 2. De nominale stroom van de Algemene D.S. (A.D.S.) bedraagt
- 1. Er zijn geen D.S. aanwezig.

**D. DIFFERENTIEEL-SCHAKELAARS (D.S.)**

- 1. Per kring : minder dan 500 kOhm

**C. ISOLATIEWEERSTAND**

- 7. De kleurcode is onjuist.
- 6. De continuïteit is niet verzekerd.
- 5. Bijkomende E.V. bezitten een onvoldoende sectie
- 4. Bijkomende E.V. in badkamer niet geplaatst of onjuist
- 3. De sectie van de hoofd E.V. is onvoldoende (min. 6 mm²)
- 2. E.V. niet bevestigd volgens de regels van de kunst.
- 1. E.V. niet aanwezig.

**B. EQUIPONENTIALE VERBINDINGEN (E.V.)**

- 6. De aardingsonderbreker is niet aanwezig. (min. 16 mm²Cu)
- 5. De aardgeleider bezit een onvoldoende sectie
- 4. Er is geen aardlektrode/aardingslus aanwezig.
- 3. De spreiding van de aardingsweerstand is te hoog volgens de gevoeligheid van de differentieel-schakelaar.
- 2. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 100 Ohm.
- 1. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 30 Ohm.

**A. AARDING**

**J. DOSSIER ELECTRIQUE**

- 1. Le schema unifilaire n'est pas présent
- 2. Le schéma de position n'est pas présent
- 3. Contact indirect possible
- 2. Contact direct possible
- 1. Remarques générales

**I. CONTRÔLE VISUEL**

- 5. Contact direct possible
- 4. Les appareils de chauffage électrique ne sont pas encore installés.
- 3. La classe d'isolation n'est pas en conformité avec l'emplacement de l'appareil.
- 2. Les appareils ne répondent pas au degré de protection exigé.
- 1. Les appareils utilisés ne sont pas pourvus d'un label de conformité d'un labo européen agréé.

**H. APPAREILS**

- 4. Contact direct possible
- 3. Le matériel utilisé n'est pas conforme au degré de protection exigé
- 2. Le conducteur de neutre est coupé au lieu du conduct. de phase. humidité et 15 cm dans des locaux secs).
- 1. Les prises de courant ne sont pas placées à une hauteur suffisante vis à vis du niveau de sol (25 cm dans des locaux secs)

**G. INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT**

- 7. Conducteur d'installation non protégé ou pas réglementaire. pas le parcours privilégié.
- 6. Les canalisations XVB et XFVB noyées dans le mur, ne suivent à une distance de 10 cm au-dessus du niveau de sol.
- 5. Conduct. et tubes PVC ne sont pas protégés mécaniquement.
- 4. Les conduct. ne sont pas protégés dans les traversées des murs. de phase et une autre couleur est disponible.
- 3. Le conducteur bleu présent est utilisé comme conducteur
- 2. Il n'y a pas de code de couleurs réglementaire utilisé.
- 1. Les canalisations non utilisées ne sont pas éliminées.

**F. CANALISATIONS**

- 6. Il n'y a pas au minimum 2 circuits d'éclairage.
- 5. Il y a des fusibles pontés.
- 4. Absence d'éléments de calibrage ou inadaptés en fonction des sections des canalisations
- 3. Contact direct est possible.
- 2. Le tableau n'est pas accessible ou n'est pas à une hauteur de +/- 1,5 m.
- 1. Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués.

**E. TABLEAUX DE DISTRIBUTION ET CIRCUITS**

- 7. Teste 2,5 Vln : P.O.K.
- 6. Teste Vln : P.O.K.
- 5. Absence d'un I.D. pour salle de bains, machine à laver...
- 4. Les plaquettes de plombage de l'I.D. général manquent.
- 3. Le courant nominal de l'I.D. est insuffisant.
- 2. Le courant nominal de l'I.D. général est inférieur à 40A.
- 1. Absence de différentiels.

**D. INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS (I.D.)**

- 1. Par circuit : inférieure à 500 kOhm

**C. RÉSISTANCE D'ISOLEMENT**

- 7. Le code des couleurs n'est pas correct.
- 6. La continuité n'est pas assurée.
- 5. L.E. suppl. ont une section insuffisante (protégées 2,5 mm²) incorrectes.
- 4. L.E. supplément. dans salle de bains non réalisées ou
- 3. La section de la L.E. principale est insuffisante (min 6 mm²).
- 2. L.E. non fixées d'après les règles de l'art.
- 1. L.E. non réalisées.

**B. LIAISONS EQUIPONENTIELLES (L.E.)**

- 6. Il n'existe pas de coupe-terre. (min 16 mm²Cu)
- 5. La section du conducteur de mise à la terre est insuffisante
- 4. Absence d'une électrode de terre (boucle de terre) de la sensibilité de l'interrupteur différentiel.
- 3. La résistance de la prise de terre est trop élevée en fonction
- 2. La résistance de la prise de terre dépasse 100 Ohms.
- 1. La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohms.

**A. PRISE DE TERRE**

**INFRACTIONS**



# ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen  
Contrôles Techniques et Formations

Maatschappelijke zetel / Siège social

Electro-Test vzw/asbl  
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek  
Tel. 02 751 98 39  
Fax 02 751 52 09

Distributienetbeheerder :  
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :  
N° comp :

## Verslag van onderzoek:

## Rapport de contrôle:

N°: 15202009/28

EAN code:

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :  
Lieu du contrôle :

Eigenaar :  
Propriétaire :

Installateur :  
Datum van het onderzoek :  
Date du contrôle :

BTW / TVA :  
Ik. / C.I. :  
Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Apart.

Spanning : Tension :	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Protection max. :
-------------------------	---	---

Aardelektrode : Electrode de terre :	Isolatie : Isolement :	Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :
---	---------------------------	------	--

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :	Test ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	270	271	276bis	278
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : Contrôle visuel :	algemeen : général :	OK <input type="radio"/>	NOK <input type="radio"/>	directe aanraking : contact direct :	OK <input type="radio"/>	NOK <input type="radio"/>	Indirecte aanraking : Contact indirect :	OK <input type="radio"/>	NOK <input type="radio"/>
--	-------------------------	--------------------------	---------------------------	---	--------------------------	---------------------------	---	--------------------------	---------------------------

Aansluitingen : Raccordements :	OK <input type="radio"/>	NOK <input type="radio"/>	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles :	OK <input type="radio"/>	NOK <input type="radio"/>
------------------------------------	--------------------------	---------------------------	--	--------------------------	---------------------------

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)  
Opmerkingen/Remarques :

VISUM :  
Datum/date :

**ELECTRO-TEST A.S.B.L.**  
Lollo Antonio  
Tel. 041/38 06 57  
Mob. 0478/48 85 85

Bestuit / Conclusion :			Niet conform	Conform	N° vorig rapport
<input type="checkbox"/> L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. <input type="checkbox"/> Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.). Prochaine visite de contrôle: / Volgende controlebezoek:			276bis AK <input type="radio"/>	274 AK <input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. <input type="checkbox"/> Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPP concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken POD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken. <input type="checkbox"/> La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.			276bis HK <input type="radio"/>	274 HK <input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPP concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken POD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken. <input type="checkbox"/> La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.			271 AK <input type="radio"/>	271 HK <input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPP concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken POD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken. <input type="checkbox"/> La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.			276 AK <input type="radio"/>	276 HK <input type="radio"/>	


voor de directeur, de inspecteur pour le directeur, l'inspecteur

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval met personen of goederen of schade aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rapport des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et aux biens, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.


RAPPELS - NF - 02.09.2015 Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.



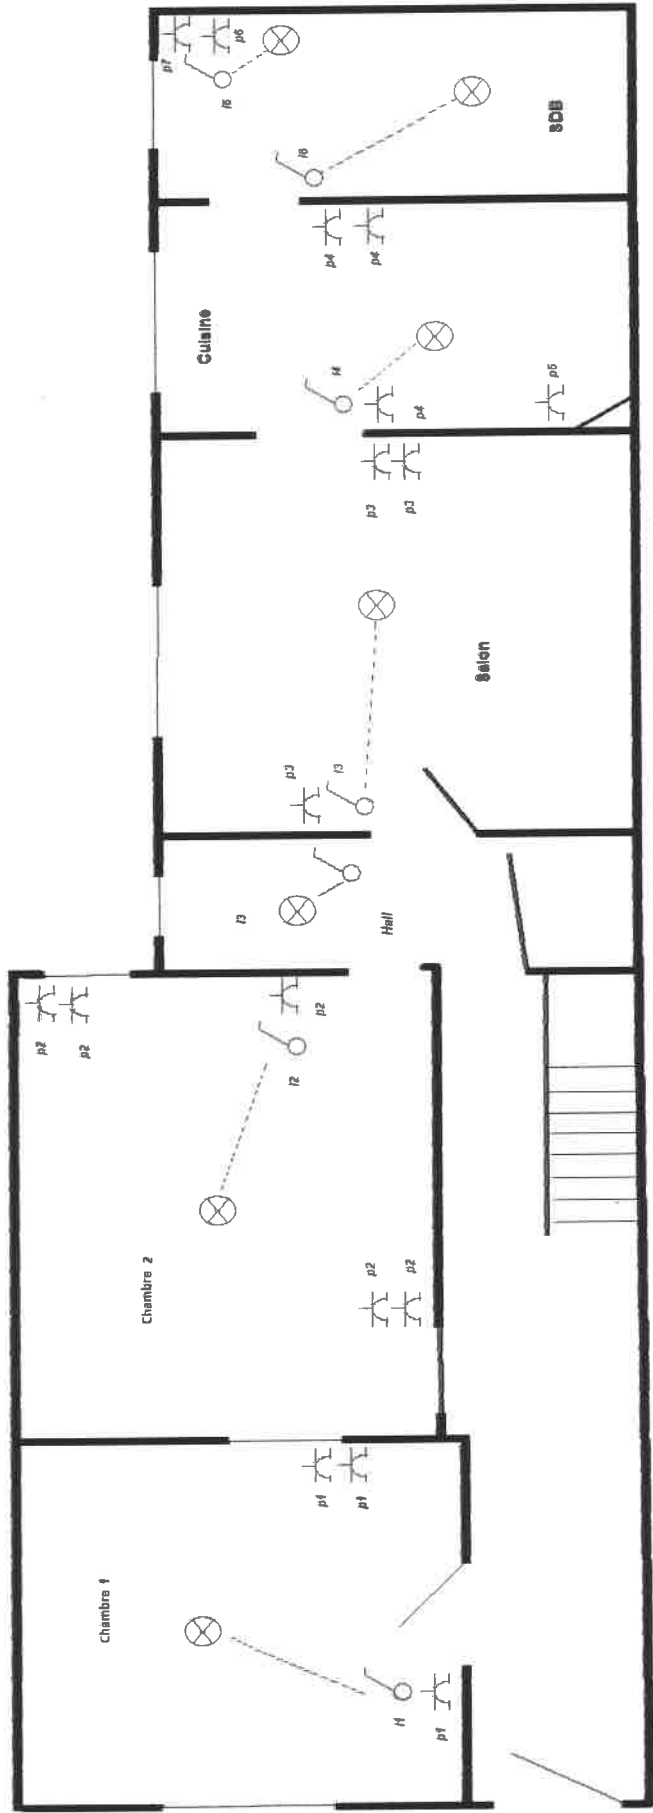


Rue Jean Baptiste Coels  
ap 1 rez du chaufé

**ELECTRO-TEST A.S.B.L.**  
 Lollo Antonia  
 Tel. 041/38 06 57  
 Mob.: 0499 98 06





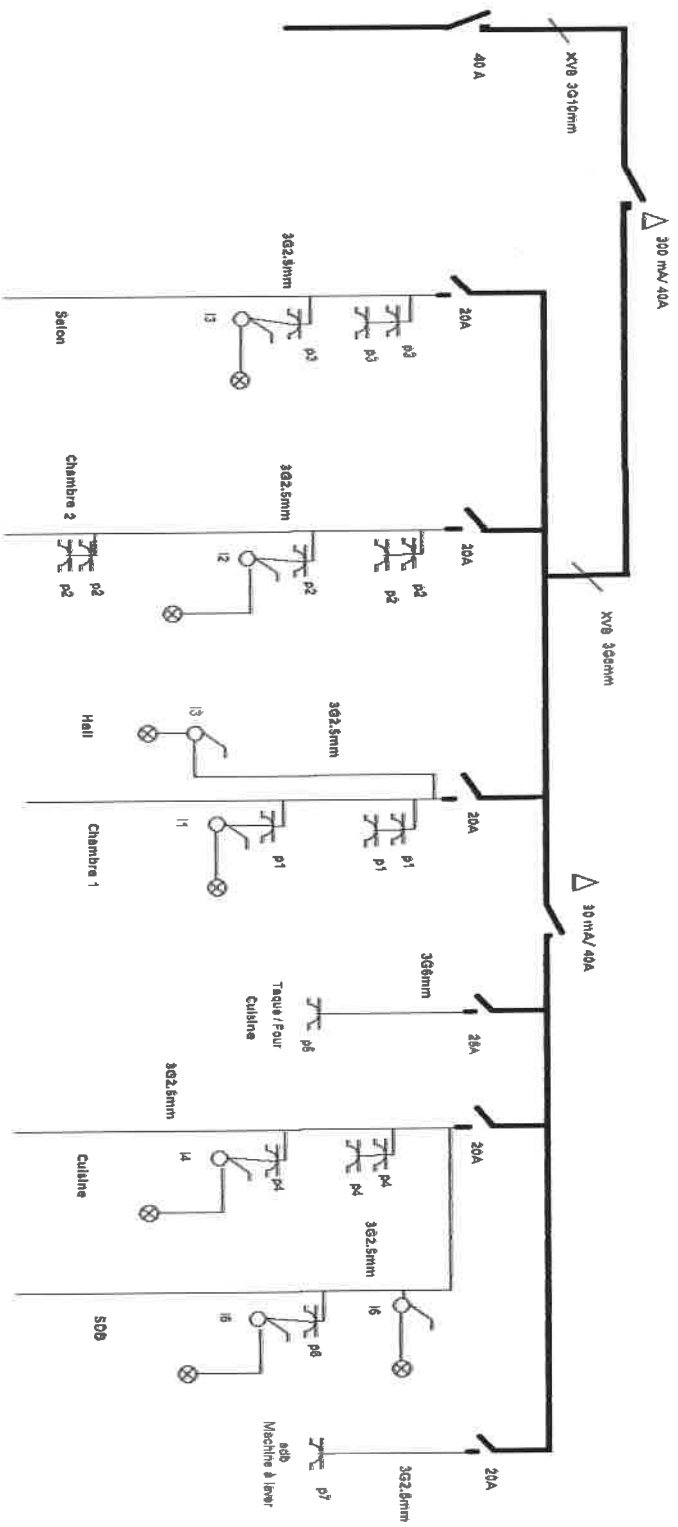

**LEGENDE**


- Le raccordement 3x10 mm
- Liaison equipotentielle principale 10mm
- Liaison equipotentielle 1 x 8 mm
- Circuit norme 2,5 mm
- Taque / Four 3x6 mm

rue Jean Baptiste Coles  
ap 1 rez du chaussée








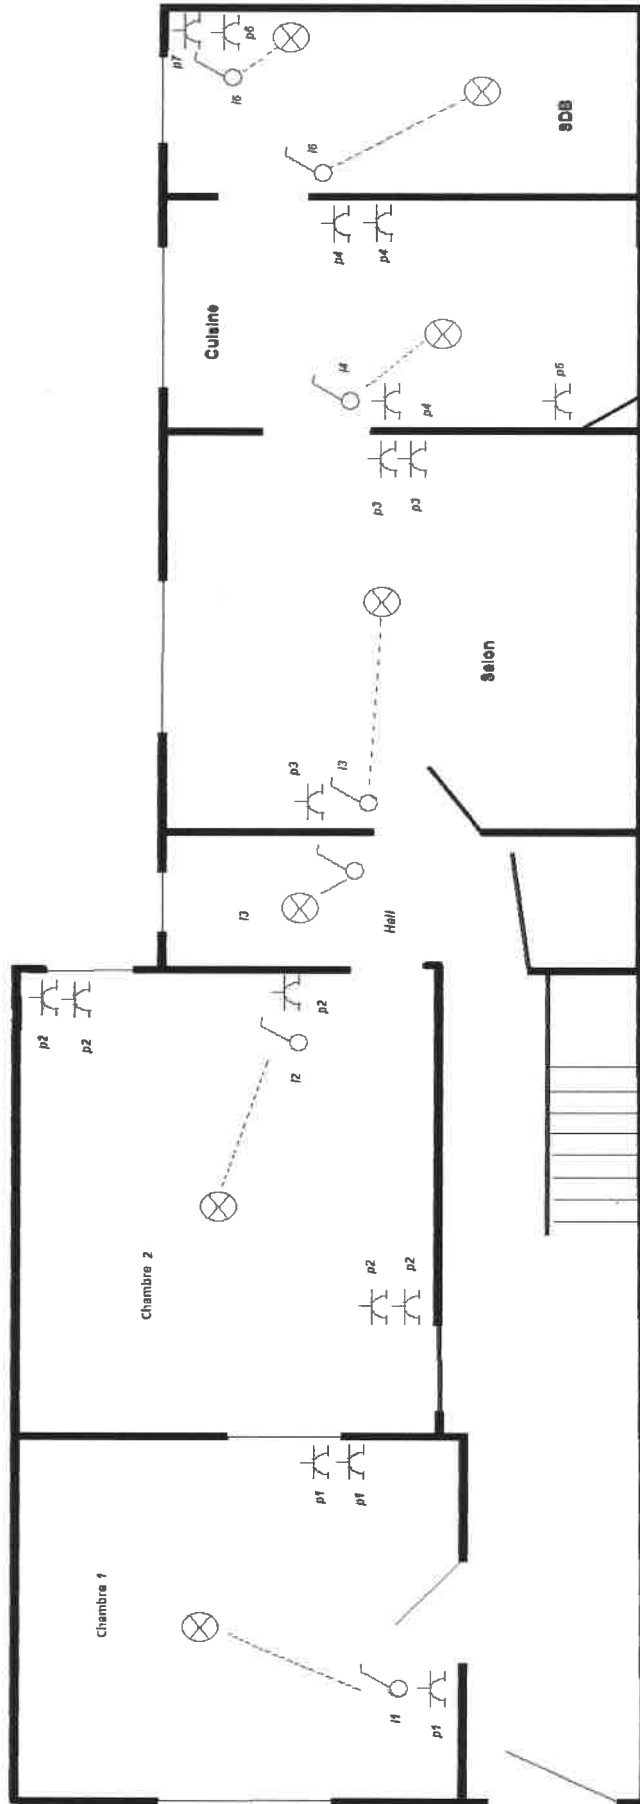


Rue Jean Baptiste Coois  
 n° 1 rez du chussede

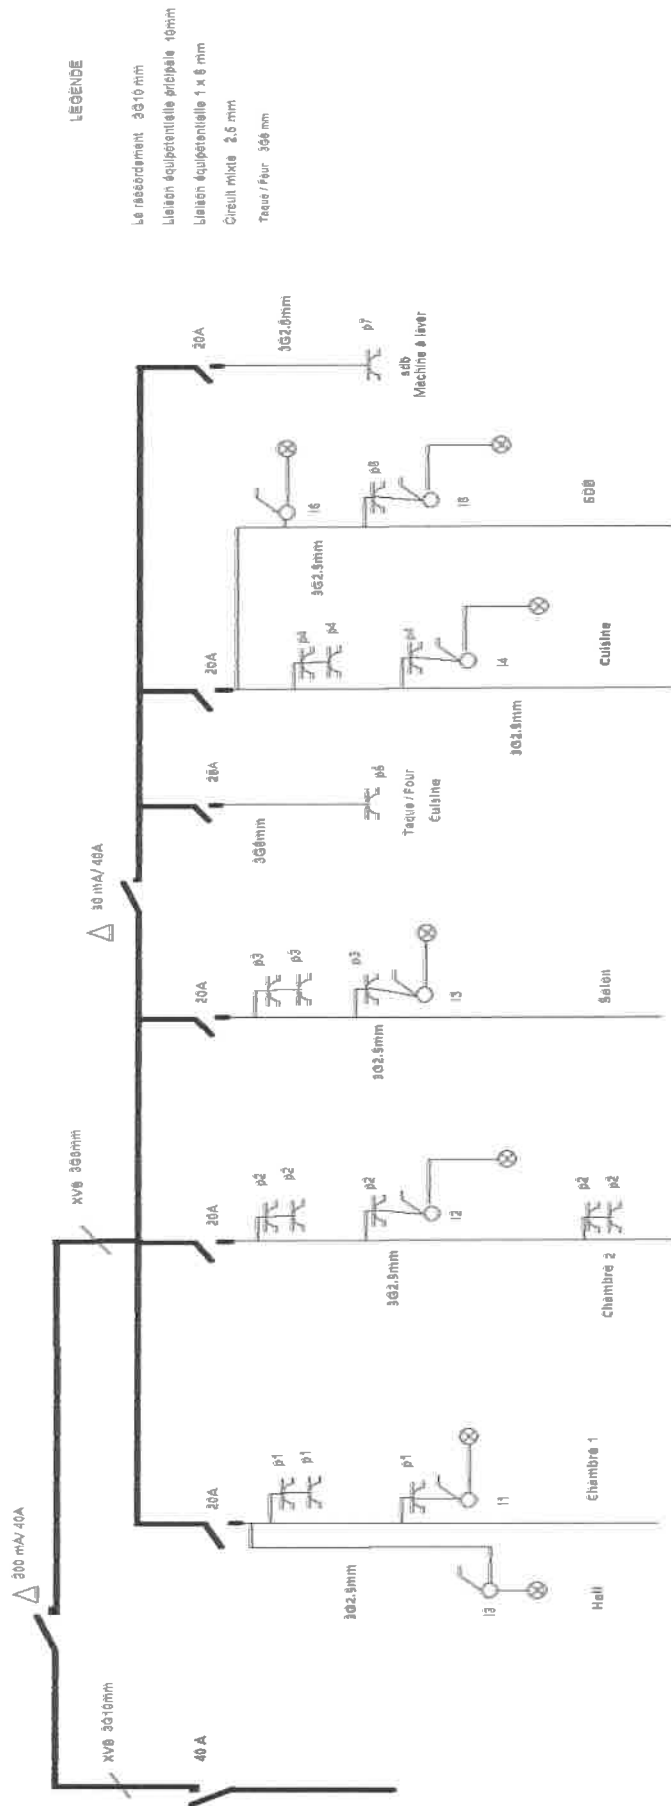

rue Jean Baptiste Coels  
ap 1 rez du chaussée



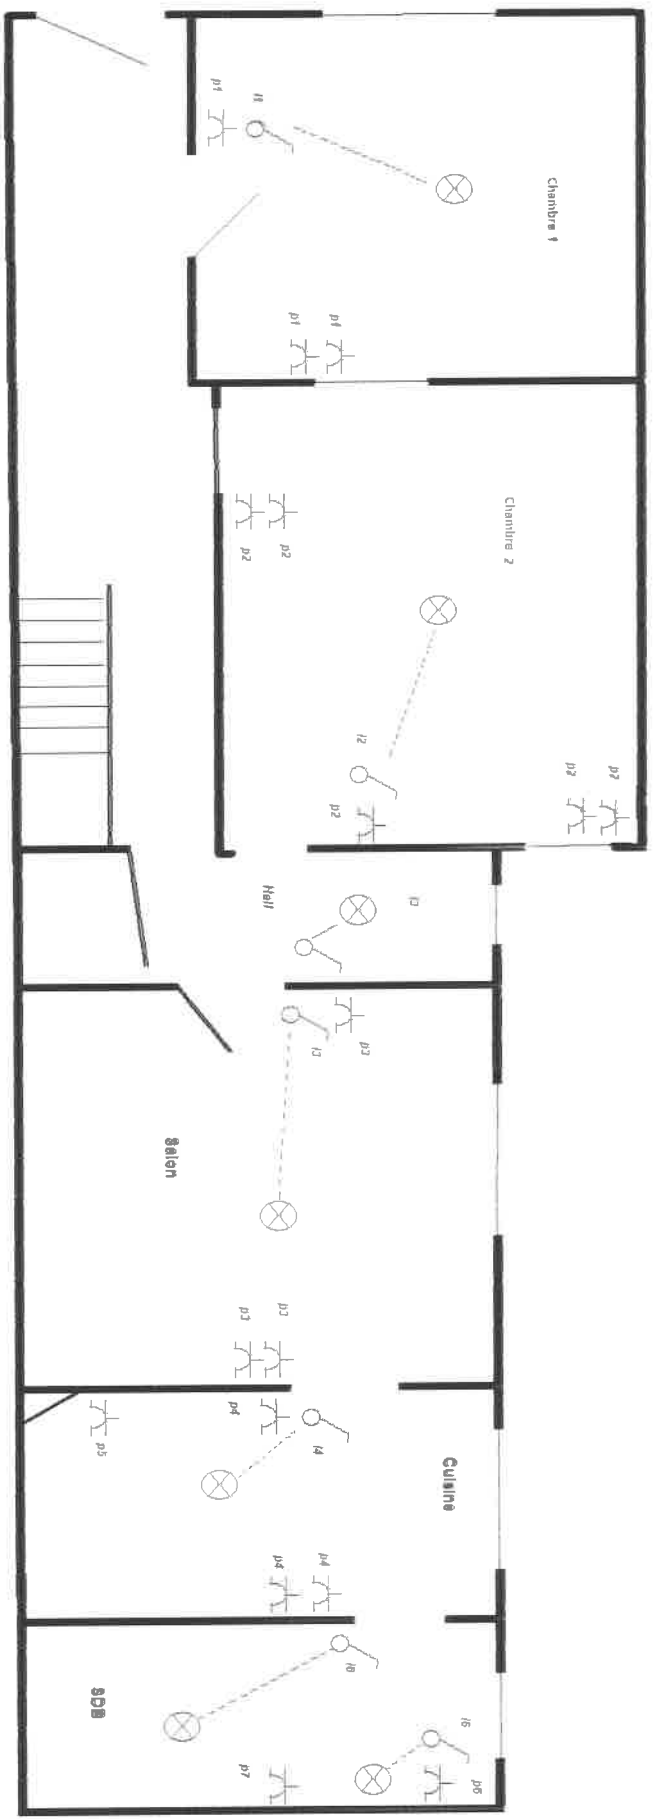

Rue Jean Baptiste Coala  
 ap 1 rez du chaussée












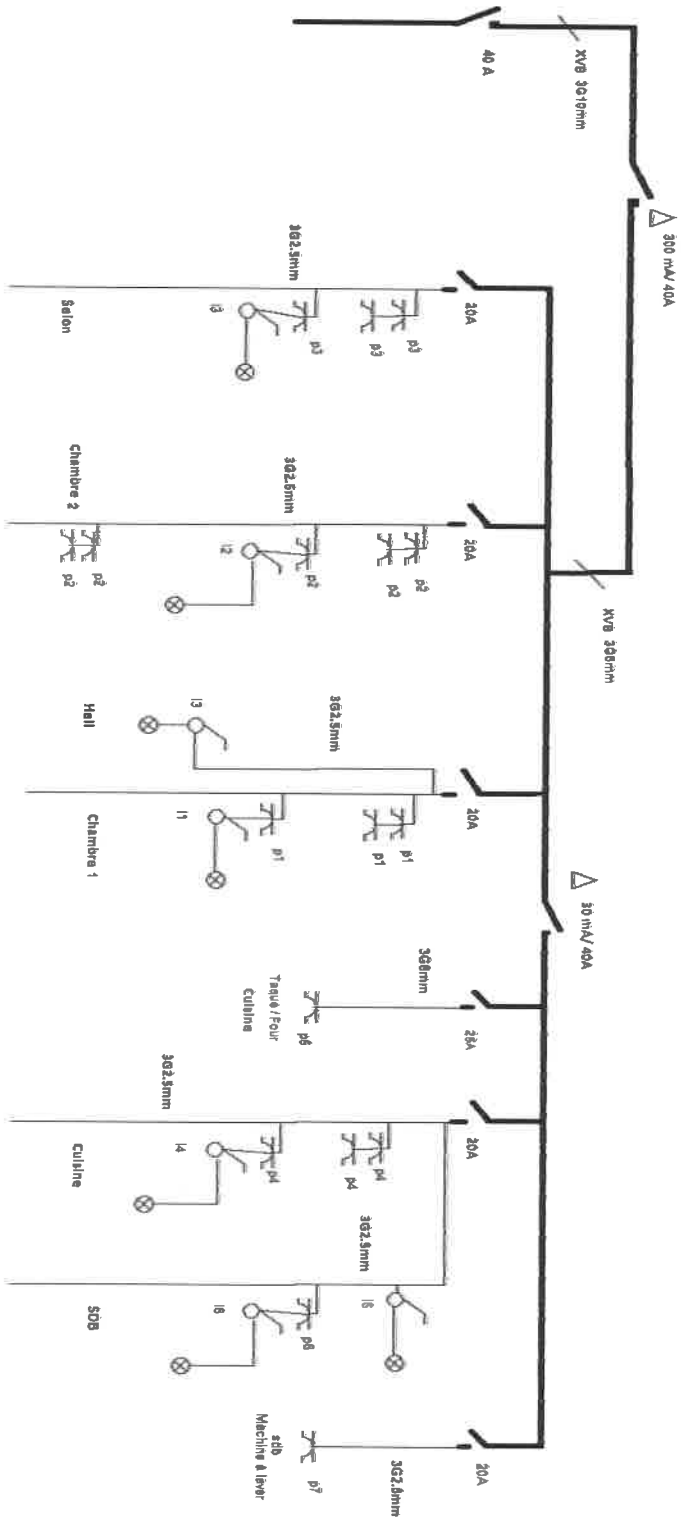

**LEGENDE**

- Le raccordement 3010 mm
- Liaison équipement/le principal 10mm
- Liaison équipement/le 1 x 8 mm
- Circuit mixte 2,5 mm
- Table/Four 308 mm

Rue Jean Baptiste Coois  
ap 1 rez du chaussée



**ELECTRO-TEST ASBL**

Lollo Fittonio  
Tel: 041/38.06.57  
Mobi: 0479/98.08.99

29-04-2016